



PT0pt-1891

Monitor de Gás Portátil Série 04

Manual de Operação

(PT0-189)

RIKEN KEIKI Co., Ltd.

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão

Website: <https://www.rikenkeiki.co.jp/>

Índice

1. Visão geral do produto	4
1-1. Introdução	4
1-2. Utilização prevista	6
1-3. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA.....	7
1-4. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão.....	8
2. Informações importantes sobre segurança	9
2-1. Informação de perigo	9
2-2. Informação de aviso.....	12
2-3. Informação de precaução	15
2-4. Informação de Segurança	19
3. Configuração do produto.....	21
3-1. Unidade principal e acessórios	21
3-2. Nomes das peças e funções	23
3-2-1. Unidade principal.....	23
3-2-2. Visor LCD	25
3-3. Inserir as baterias.....	26
4. Funções do alarme	30
4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme.....	30
4-2. Ativação do alarme de gás.....	34
4-3. Ativação do alarme de falha.....	36
4-4. Aviso de faixa de temperatura fora de operação	37
5. Instruções de uso	38
5-1. Nota de uso.....	38
5-2. Preparação da inicialização	38
5-3. Ligando	39
5-4. Executar a calibração do ar	45

5-5. Medição da concentração de gás.....	48
5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)	50
5-6-1. Procedimento para exibir o modo de exibição	50
5-6-2. Itens exibidos no modo de exibição	51
5-7. Desligando	56
6. Configurações do modo usuário	57
6-1. Procedimento de configuração do modo usuário	57
6-2. Itens de configuração do modo de usuário.....	60
7. Manutenção	64
7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção.....	64
8. Armazenamento e descarte	66
8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos prolongados.....	66
8-2. Descarte do produto	67
9. Resolução de problemas	68
9-1. Anomalias do produto	68
10. Especificações do produto	71
10-1. Especificações comuns	71
10-2. Especificações por modelo	73

1

Visão geral do produto

1-1. Introdução

Obrigado por ter adquirido o Monitor de Gás Portátil Série 04 (a seguir designado como “produto”).

Este manual de operação descreve os procedimentos e especificações operacionais do produto. Ele fornece informações essenciais para corrigir o uso do produto.

Certifique-se de ter lido e entendido completamente o conteúdo deste manual antes de usar o produto.

Para mais informações sobre manutenção do produto e alterações de configuração, consulte o Manual de Instruções disponível para download em nosso site.

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio a fim de permitir melhorias no produto. Qualquer duplicação ou reprodução deste manual sem permissão é proibida, em parte ou em totalidade.

A Riken Keiki não se responsabiliza por acidentes ou danos resultantes do uso do produto, dentro ou fora do período de garantia.

Revise a política de garantia indicada na garantia.

<Verificações feitas após a compra>

Antes de utilizar o produto, confirme se o modelo do produto que adquiriu corresponde ao modelo do produto coberto neste manual de operação.

Modelos cobertos por este manual de operação

- OX-04G
- OX-04
- CO-04
- HS-04
- CO-04 (C-)
- CX-04
- SC-04 (SO₂)

<Este manual de operações>

Neste manual de operação, onde as descrições diferem de acordo com o modelo, os seguintes ícones são usados para indicar cada um dos modelos:

OX-04G	OX G
OX-04	OX
CO-04	CO
HS-04	HS
CO-04 (C-)	C-
CX-04	CX
SC-04 (SO₂)	SO₂

Os procedimentos e especificações operacionais para os quais nenhum ícone aparece se aplicam a todos os modelos. Nos casos sem diferenças significativas de modelo para modelo, os exemplos de exibição são retirados do CO-04 (CO) (gás alvo de detecção: CO (monóxido de carbono)).

1-2. Utilização prevista

O produto é um monitor de gás portátil para uso pessoal projetado para detectar gases na atmosfera circundante. Ele mede as concentrações de gases tóxicos e oxigênio na atmosfera e emite um alarme quando as concentrações de gases atingem níveis predefinidos, alertando os usuários sobre os riscos de envenenamento por gás e deficiência de oxigênio.

Os resultados da detecção se destinam a garantir a vida ou segurança.

Sete modelos estão disponíveis para detectar vários gases-alvo de detecção.

Verifique as especificações antes de usar para confirmar que os gases corretos serão detectados de acordo com a finalidade pretendida.




<Lista de gases alvo de detecção por modelo>

Modelo	Gás alvo de detecção
OX-04G	Oxigênio (tipo de célula galvânica)
OX-04	Oxigênio (tipo eletroquímico)
CO-04	Monóxido de carbono
HS-04	Sulfato de hidrogênio
CO-04 (C-)	Monóxido de carbono*
CX-04	Monóxido de carbono, oxigênio
SC-04 (SO2)	Dióxido de enxofre

*O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir a interferência de hidrogênio. Essa função funciona para concentrações de hidrogênio até 2.000 ppm.

1-3. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA

Este manual de operação usa as seguintes categorias para indicar possíveis danos/perigos se o usuário desconsiderar as informações fornecidas e usar o produto incorretamente:

 PERIGO	Isso indica situações nas quais o manuseio inadequado pode resultar em ferimentos graves ou fatais ou danos significativos à propriedade.
 AVISO	Isso indica situações nas quais o manuseio inadequado pode resultar em ferimentos graves ou danos significativos à propriedade.
 CUIDADO	Isso indica situações nas quais o manuseio inadequado pode resultar em ferimentos leves ou danos menores à propriedade.


Além disso, as recomendações de uso são indicadas da seguinte maneira:

NOTA	Isso indica itens que serão úteis conhecer ao usar o produto.
-------------	---

1-4. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão


As especificações do produto variam dependendo dos padrões específicos e da certificação de proteção contra explosão. Verifique as especificações do produto antes de usá-lo. Para modelos com marcação CE, consulte a Declaração de Conformidade no final deste documento.

Para especificações de produto, consulte a placa de identificação fixada atrás do produto.

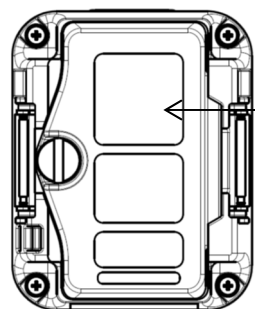

Sinalização do certificado de tipo de exame

Placa de identificação típica para modelos com certificado de conformidade para equipamentos elétricos utilizados em atmosferas potencialmente explosivas (norma japonesa com relação à prova de explosão)

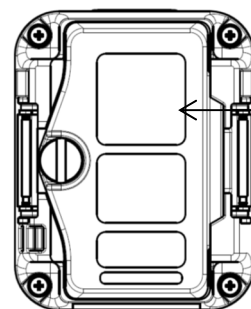

Marcação Ex
Marcação CE
Marcação INMETRO

Placa de identificação típica para modelos ATEX/IECEX/INMETRO

2

Informações importantes sobre segurança

Para manter o desempenho do produto e garantir o uso seguro, observe sempre as seguintes instruções de PERIGO, AVISO e CUIDADO.

2-1. Informação de perigo



Proteção contra explosão

- Não modifique nem altere o circuito ou a configuração.
- Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções para se proteger contra riscos de eletricidade estática:
 - Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
 - Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
- Certifique-se de substituir a bateria em um local seguro.
- Use as baterias indicadas na placa de certificação conectada à unidade principal. O desempenho exigido à prova de explosão não pode ser garantido se forem usadas baterias diferentes das especificadas.

As especificações de bateria são as seguintes:

<Especificações de células secas>

▪ A classe de proteção contra explosão é Ex ia IIC T4 Ga.

▪ As classificações são as seguintes:

▪ Modelos japoneses:

Alimentação: 3 V CC (bateria Toshiba LR03 × 2)

Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C

▪ Modelos de exportação:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)

Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C

▪ Não aceita baterias recarregáveis.

<Especificações da bateria recarregável>

▪ A classe de proteção contra explosão é Ex ia IIC T3 Ga.

▪ As classificações são as seguintes:

Alimentação: 2,4 V CC, 1 mA (bateria Panasonic eneloop (BK-4MCC) × 2)

Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C

▪ Use duas baterias eneloop (BK-4MCC) (Panasonic). Não aceita pilhas com células secas.

▪ Use um recarregador BQ-CC23 (Panasonic, recarregamento com controle Delta Vt).

▪ A classificação para recarga é de 1,5 V CC, 550 mA.

▪ Recarregue as baterias apenas em locais seguros.

- Se o produto for usado como um dispositivo à prova de explosão, observe que as condições de classificação à prova de explosão especificam o tipo de bateria a ser usada.

Os tipos de bateria são os seguintes:

<Especificações de células secas>

▪ Modelos japoneses:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03 × 2)

- Modelos de exportação:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)

<Especificações da bateria recarregável>

Bateria recarregável eneloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2

- Diretrizes

<Modelos de exportação (IECEX)>

- IEC 60079-0:2017
- IEC 60079-11:2011

<Modelos de exportação (ATEX)>

- EN IEC 60079-0:2018
- EN60079-11:2012

<Modelos japoneses (JPEX)>

- JNIOOSH-TR-46-1:2015
- JNIOOSH-TR-46-6:2015



PERIGO

OX G

OX

CX

Uso

- Ao medir o interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite para o interior do bueiro ou espaço fechado.
Esses locais podem gerar e descarregar ar com deficiência de oxigênio ou outros gases.

2-2. Informação de aviso



Calibração de ar no ambiente

- Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A presença de gases de interferência impedirá a calibração adequada do ar. A presença de gases de interferência também é extremamente perigosa porque o produto pode não detectar corretamente os vazamentos de gás.

Verificação do nível da bateria

- Verifique os níveis da bateria antes de usar o produto. As baterias podem ficar descarregadas se não forem usadas por longos períodos.

Sempre substitua por novas baterias antes de usá-las.

Os tipos de bateria são os seguintes:

<Especificações de células secas>

- Modelos japoneses:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03 × 2)

- Modelos de exportação:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)

<Especificações da bateria recarregável>

bateria recarregável enloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2

- Se ocorrer um alarme de baixa tensão da bateria, o gás não poderá ser detectado. Se ocorrer um alarme de baixa tensão durante o uso, desligue a energia e substitua as baterias.

Manuseando o gás de calibração

- O gás de calibração é nitrogênio e um gás tóxico. A inalação do gás pode levar à perda de saúde ou até à morte.

Ao usar gás de calibração, descarregue do lado de fora, execute a calibração em uma área bem ventilada ou use equipamento de ventilação local.

- Para calibração, use um gás padrão que consiste no gás alvo de detecção diluído em nitrogênio ou ar. A calibração pode ser realizada com uma mistura de gás que inclui outros componentes; no entanto, essas calibrações resultarão em baixa sensibilidade e leituras imprecisas de concentração.

Manuseio do sensor

- Nunca desmonte o sensor do tipo eletroquímico dentro do produto.
O contato com o eletrólito dentro do sensor pode resultar em inflamação da pele. O contato com os olhos pode resultar em cegueira. O contato com a roupa pode resultar em descoloração ou orifícios. Se ocorrer contato com o eletrólito, lave imediatamente a área com muita água.
- Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar o sensor de oxigênio.

Diversos

- Não descarte o produto no fogo.
- Não lave o produto, seja em uma máquina de lavar ou em uma máquina de limpeza ultrassônica.
- Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso abafará ou silenciará o aviso audível.
- Não remova as baterias enquanto a alimentação estiver ligada.

**AVISO****OX****CX**

Substituição da bateria ou substituição do sensor

- Pode ocorrer um alarme OVER se a energia for ligada dentro de 10 minutos após a substituição das baterias ou do sensor. Isto é devido às características do sensor.
Se um alarme OVER ocorrer ao ar livre após a substituição das baterias ou do sensor, desligue a energia e ligue-a novamente depois de esperar pelo menos 10 minutos.
-

**AVISO****C-****Manuseando o gás de calibração**

- O sensor de monóxido de carbono com compensação de hidrogênio deve ser calibrado separadamente para monóxido de carbono e hidrogênio.
 - Se a calibração da sensibilidade ao hidrogênio não for realizada, as leituras de monóxido de carbono podem ser imprecisas devido à interferência do hidrogênio.
 - Devido ao mecanismo de compensação de hidrogênio, as leituras de monóxido de carbono podem aumentar temporariamente se as concentrações de gás hidrogênio aumentarem rapidamente na atmosfera que está sendo medida.
-

2-3. Informação de precaução



CUIDADO

Não use o produto em locais onde possa ser exposto a óleo, produtos químicos ou outras substâncias. Evite submergir deliberadamente o produto em água.

- Não use o produto em locais onde possa ser exposto a óleo, produtos químicos, líquidos ou outras substâncias.

Não use walkie-talkies perto do produto.

- As funções do produto podem ser afetadas por ondas de rádio emitidas por walkie-talkies ou outros transmissores de rádio usados nas proximidades.

Posicione quaisquer transceptores ou outros dispositivos semelhantes para que eles não afetem as funções do produto.

- Evite usar o produto próximo a dispositivos que emitem radiação eletromagnética forte (dispositivos de alta frequência ou alta tensão).

Certifique-se de realizar manutenção regular.

- O produto é um dispositivo de segurança. Mantenha o produto regularmente para garantir a segurança. Continuar usando o produto sem manutenção adequada resultará em variações de sensibilidade do sensor, impedindo a detecção precisa de gás.

Manutenção

- Substitua os filtros a cada seis meses.
- Manuseie os filtros com cuidado. Não use esse produto com filtros danificados.

Não use o produto em locais fora das faixas de temperatura e umidade operacionais.

- As faixas de temperatura e umidade de operação do produto são as seguintes: Evite usar o produto em temperaturas ou níveis de umidade fora da faixa de operação indicada.

OX-04G:

<Ambiente de uso contínuo> Temperatura: -20 °C a +50 °C Umidade: 10 %UR a 90 %UR

OX-04, HS-04, CO-04, CO-04 (C-), CX-04, C-04 (SO2):

<Ambiente de uso contínuo> Temperatura: -20 °C a +50 °C Umidade: 10 %UR a 90 %UR

<Ambiente de uso temporário> Temperatura: -40 °C a +60 °C Umidade: 0% UR a 95% UR

- Evite usar por longos períodos em locais expostos à luz solar direta.
- Evite armazenar o produto no interior de veículos estacionados em climas quentes.

- Observe que a umidade pode afetar as leituras, mesmo quando a umidade está dentro da faixa especificada.

Calibração do ar

- O ar calibra o produto usando ar fresco a pressões, temperaturas e níveis de umidade semelhantes ao ambiente de uso real.
- Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
- Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue a energia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca de dez minutos^{*1} e faça a calibração do ar usando ar fresco antes de usar o produto.

Diversos

- Pressionar botões desnecessariamente pode alterar as configurações e impedir que os alarmes sejam ativados corretamente. Evite executar quaisquer operações não descritas neste manual de operação.
- Não deixe cair o produto nem o sujeite a impactos. Fazer isso pode prejudicar o desempenho à prova de água e à prova de explosão ou reduzir a sensibilidade.
- Não aperte o sensor ou a abertura de som da buzina com itens afiados ou pontiagudos. Isso pode resultar em mau funcionamento ou danos ao produto, impedindo medições precisas.
- O produto é um dispositivo de precisão. Não submeta o produto a fortes impactos ou vibrações.
- Mantenha o produto longe de campos magnéticos. Campos magnéticos podem causar falhas ou mau funcionamento do produto. Se o produto não funcionar corretamente, use-o longe de campos magnéticos.
- Substitua as baterias imediatamente.
Se o produto for armazenado por longos períodos com as baterias removidas, um alarme [FAIL SENSOR] (anormalidade do sensor) pode ocorrer em casos raros quando a energia é ligada. Se isso ocorrer, aguarde alguns minutos^{*2} antes de ligar novamente a energia.

Substituição da bateria

- Certifique-se de desligar a alimentação do produto quando substituir as baterias.
- Sempre substitua as baterias por novas.
- Observe a polaridade ao inserir as baterias. Se inserida com a polaridade errada, a tela para definir a data e a hora aparecerá na próxima vez que a energia for ligada.
- Não use baterias que não sejam os tipos especificados.
- Certifique-se de substituir a bateria em um local seguro.

Armazenamento

- Se o produto não for utilizado por longos períodos, guarde com as baterias removidas. Vazamentos de bateria podem resultar em incêndio ou ferimentos.

*1 OX-04G: 30 minutos/OX-04, HS-04, CO-04, CO-04 (C-), CX-04, SC-04 (SO₂): 10 minutos

*2 OX-04G, HS-04, CO-04, CO-04 (C-), SC-04 (SO₂): 5 minutos/OX-04, CX-04: 10 minutos

**CUIDADO****OX****CO****HS****C-****CX****SO₂****Ativação do alarme de gás**

- Se o sensor tiver sido exposto a altas concentrações de gás (incluindo o gás alvo de detecção ou o gás de interferência), pode levar alguns minutos ou até várias horas para que a leitura da tela retorne a [0ppm] ([20,9%] para oxigênio). (Por exemplo, altas concentrações de hidrogênio, hidrocarbonetos insaturados, álcool etc.)

**CUIDADO****OX****CX****Sensor de oxigênio**

- Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão breve flutuação, impedindo medições exatas.
- Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio aumentarão, impedindo a medição exata.

**CUIDADO** **C-****Calibração**

- A calibração do gás hidrogênio pode se tornar impossível quando o produto é usado ou armazenado por longos períodos em ambientes secos.

Se [FAIL A-CAL] (anormalidade na calibração) aparecer durante a calibração da sensibilidade ao hidrogênio, deixe o produto durante a noite ou mais em um local com umidade suficiente e execute a calibração novamente. Se não for possível executar a calibração da sensibilidade ao CO, entre em contato com a Riken Keiki para solicitar a substituição do sensor.

**CUIDADO** **CX**

- Evite usar o produto continuamente por períodos longos (um dia ou mais) em um ambiente de baixa temperatura (abaixo de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$) ou armazená-lo nesse ambiente.

**CUIDADO** **SO2**

Não use o produto em locais fora da faixa de temperatura e umidade operacionais.


- Devido ao filtro incorporado neste produto, a resposta ao gás pode diminuir em ambientes de alta umidade.

2-4. Informação de Segurança

Este produto é um monitor portátil de gás único/dois gases para detectar gás.

Este produto usa duas baterias alcalinas AAA (Toshiba LR03 ou Duracell MN2400/PC2400) ou duas baterias AAA Ni-MH (Panasonic enloop (BK-4MCC)) para fonte de alimentação. Realize a substituição da bateria apenas em uma área segura.

<Especificações de segurança>

- Ex ia IIC T4/T3 Ga
-  II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga
- Faixa de temperatura ambiente: -40 a +60 °C

<Dados elétricos>

- T4: Alimentado por duas baterias alcalinas conectadas em série, LR03 da Toshiba ou MN2400/PC2400 da Duracell (Somente a LR03 da Toshiba pode ser usada para modelos japoneses.)
- T3: Alimentado por duas pilhas AAA Ni-MH conectadas em série, enloop (BK-4MCC) da Panasonic

<Números de certificados>

- Número de certificado IECEx: IECEx DEK 19.0059
- Número de certificado ATEX: DEKRA 19 ATEX 0097

<Lista de normas>

- IEC 60079-0:2017
- IEC 60079-11:2011
- EN IEC 60079-0:2018
- EN60079-11:2012







3

Configuração do produto

3-1. Unidade principal e acessórios

Abra a caixa e embalagem e inspecione a unidade principal e os acessórios.
Se alguma coisa estiver faltando, contate a Riken Keiki.

<Unidade principal e acessórios padrão>

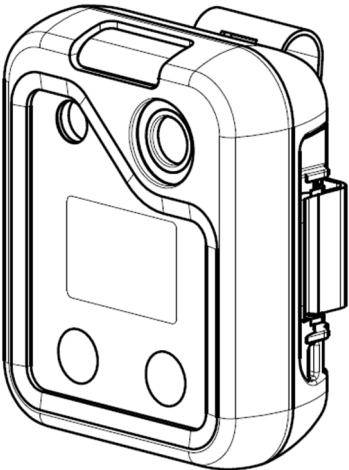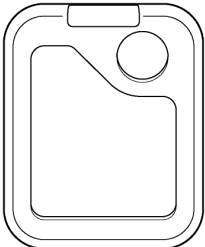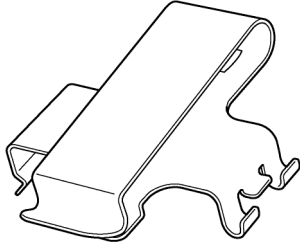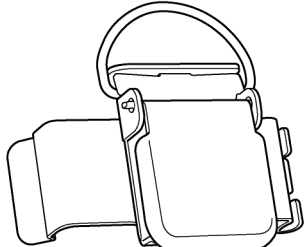
Unidade principal	Acessórios padrão		
	Especificações de células secas: Bateria alcalina AAA × 2 (instalada) Especificações da bateria recarregável: Bateria AAA Ni-MH × 2 (instalada)	Barra de mola × 2 (instalada)	Manual de instruções × 1 Garantia do produto × 1
			
	Tampa de proteção de borracha × 1 (instalada)	Fivela do cinto × 1 (instalada) Modelos japoneses	Garra jacaré × 1 Modelos de exportação
			

<Itens opcionais (vendidos separadamente)>

- Filtro do pó
- Filtros
 - HS-04: Filtro de controle de umidade CF-A13i-1
 - CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Filtro de remoção de gás de interferência CF-6280
 - SC-04 (SO₂): Filtro de remoção H₂S CF-A13D-1
- Fivela do cinto
- Garra jacaré
- Clipe de montagem de capacete (para sensor de monóxido de carbono)
- Caixa resistente ao calor
- Adaptador de calibração
- Alça de mão
- Banda
- Programa de gerenciamento de registrador de dados

3-2. Nomes das peças e funções

3-2-1. Unidade principal

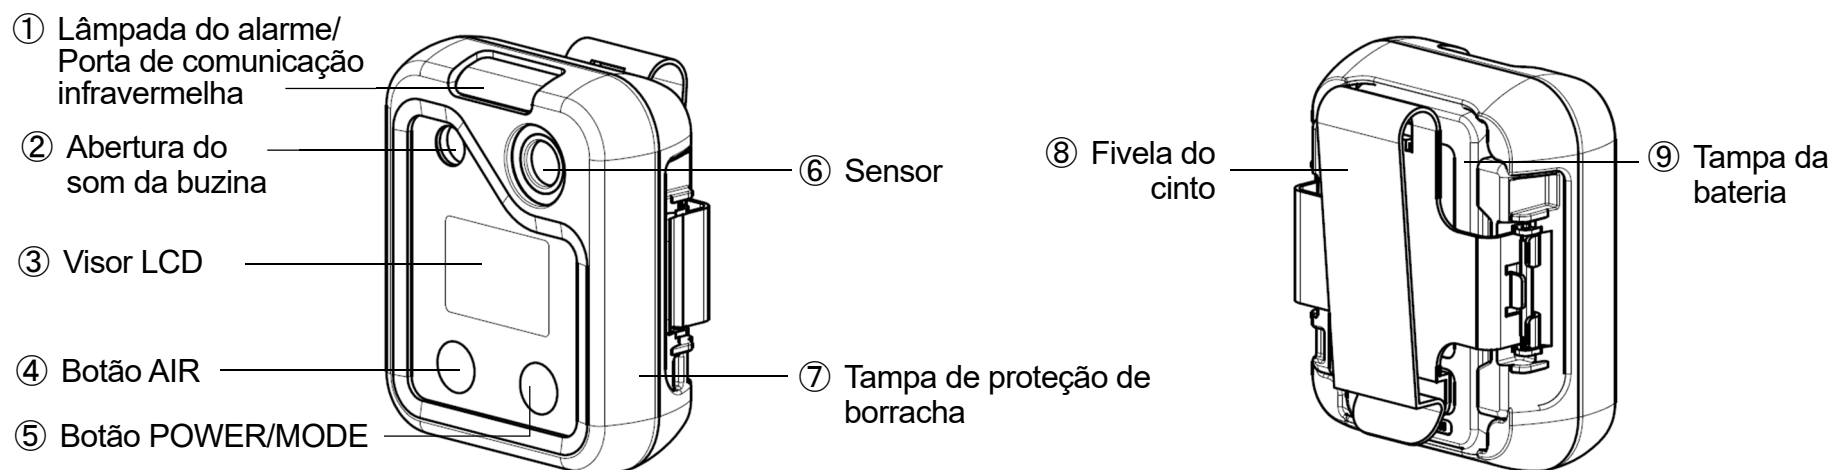


Nº	Nome	Função
①	Lâmpada do alarme/Porta de comunicação infravermelha	Pisca em vermelho quando ocorre um alarme. Esta é usada para comunicação de dados com um PC ao usar um programa de gerenciamento de registrador de dados (vendida separadamente)*.
②	Abertura do som da buzina	Ao abrir, emite sons de operação e de alarme. Bloquear a abertura de som da buzina abafará ou silenciará o aviso audível.
③	Visor LCD	Exibe o nome do gás alvo de detecção, a concentração do gás, o nível da bateria, etc.

Nº	Nome	Função
④	Botão AIR	Executa a calibração do ar no modo de medição. Utilizado para selecionar funções no modo de usuário, etc.
⑤	Botão POWER/MODE	Liga/desliga a energia. Confirma as operações no modo de usuário, etc.
⑥	Sensor	O sensor para detecção de gás está instalado.
⑦	Tampa de proteção de borracha	Tampa protegendo o produto
⑧	Fivela do cinto	Usado ao afivelar um cinto
⑨	Tampa da bateria	Tampa protegendo as baterias

*O programa de gerenciamento do registrador de dados é vendido separadamente. Para mais informações, consulte o manual de instruções sobre o gerenciamento do registrador de dados.

3-2-2. Visor LCD

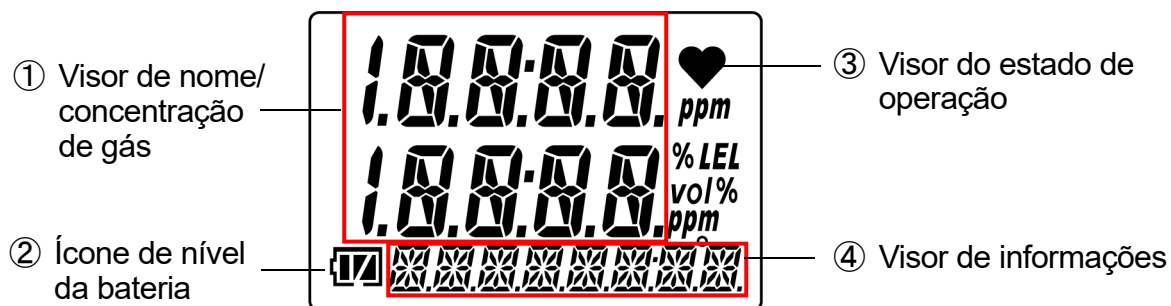

Nº	Nome	Função
①	Visor de nome/ concentração de gás	Exibe o nome do gás alvo de detecção e a concentração do gás.
②	Ícone do nível da bateria	Indica os níveis da bateria.
③	Visor do estado de operação	Indica o estado operacional no modo de medição. Pisca quando normal. O intervalo intermitente muda de aproximadamente uma vez a cada segundo para aproximadamente uma vez a cada dois segundos, se nenhuma operação for realizada por cerca de 30 segundos. No modo usuário, o intervalo intermitente muda para aproximadamente uma vez a cada quatro segundos.
④	Visor de informações	Exibe várias informações.

NOTA

- ▶ A seguir, é apresentado um guia para os níveis de bateria:

: Suficiente / : Baixo / : Substitua as baterias.

O ícone do nível da bateria piscará () se os níveis da bateria descerem ainda mais.

- ▶ Se a configuração de expiração do teste de resposta estiver ativada e a data de validade do teste de resposta não tiver passado, [✓] será exibido na parte inferior do LCD. (Consulte “6-4-2. ATIVAR/DESATIVAR expiração do teste de resposta (BP.RMDR)” no Manual de Instruções.)

3-3. Inserir as baterias

Ao usar o produto pela primeira vez ou quando os níveis da bateria estiverem baixos, insira/troque por duas novas baterias.

Os tipos de bateria são os seguintes:

<Especificações de células secas>

• Modelos japoneses:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03 × 2)

• Modelos de exportação:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)

<Especificações da bateria recarregável>


bateria recarregável eneloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2

1 Confirme se a alimentação do produto está desligada.

Se a energia estiver ligada, mantenha pressionado o botão POWER/MODE por pelo menos três segundos para desligar a energia.

2 Use uma chave de fenda para soltar o parafuso de retenção da tampa da bateria e abra a tampa da bateria.


Se um clipe de cinto tiver sido instalado, abra-o.

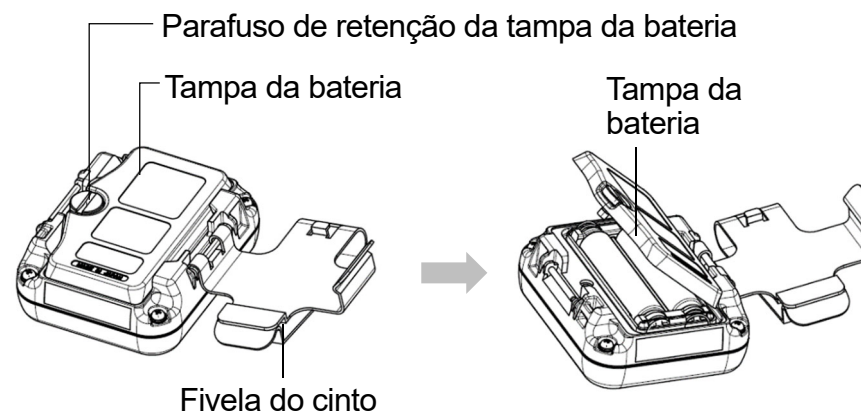

3 Remova as pilhas antigas e insira novas.**Observe a polaridade.**

Ao remover as baterias, empurre a extremidade [+] na direção da extremidade [-] e levante. Retire as baterias uma de cada vez.

Ao inserir as baterias, combine as marcações de polaridade com as marcações dentro do produto.

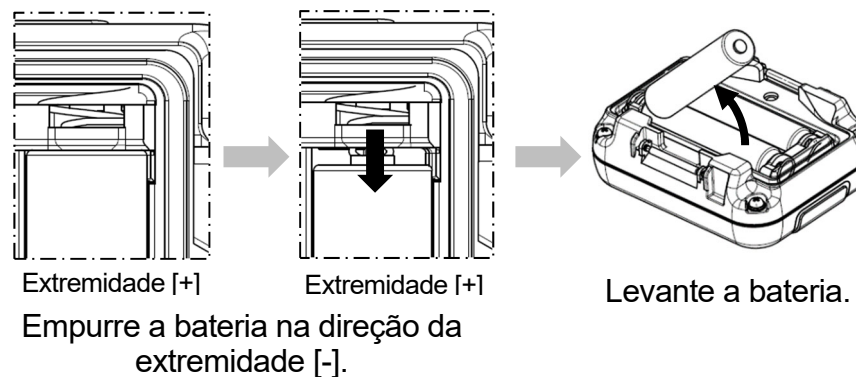4 Feche a tampa da bateria e aperte o parafuso de retenção da bateria com a chave de fenda.**PERIGO**

- Se o produto for usado como um dispositivo à prova de explosão, observe que as condições de classificação à prova de explosão especificam o tipo de bateria a ser usada.

Os tipos de bateria são os seguintes:

<Especificações de células secas>

- Modelos japoneses:

Alimentação: 3 V CC, 1mA (bateria Toshiba LR03 × 2)

- Modelos de exportação:

Alimentação: 3 V CC, 1 mA (bateria Toshiba LR03, Duracell MN2400 ou Duracell PC2400 × 2)

<Especificações da bateria recarregável>

bateria recarregável eneloop (BK-4MCC) (Panasonic) × 2

**AVISO****OX****CX**

- Pode ocorrer um alarme OVER se a energia for ligada dentro de 10 minutos após a substituição das baterias ou do sensor. Isto é devido às características do sensor. Se um alarme OVER ocorrer ao ar livre após a substituição das baterias ou do sensor, desligue a energia e ligue-a novamente depois de esperar pelo menos 10 minutos.

**CUIDADO**

- Certifique-se de desligar a alimentação do produto quando substituir as baterias.
- Sempre substitua por duas novas baterias do mesmo tipo.
- Observe a polaridade ao inserir as baterias.
- Não use baterias que não sejam os tipos especificados.
- Certifique-se de substituir a bateria em um local seguro.
- A tela de configuração de data e hora será exibida nos seguintes casos. Defina a data e a hora referentes a “6-12. Configuração de data e hora (DATE)” no Manual de Instruções.
 - Quando as baterias são inseridas pela primeira vez
 - Quando as baterias são inseridas após o produto ter sido deixado por cinco minutos ou mais sem baterias ao substituí-las, etc.
 - Quando as pilhas são inseridas com a polaridade errada
 - Quando um botão é pressionado sem bateria ao substituir as baterias, etc.

**CUIDADO** OX G CO HS C- SO2

- O sensor levará cerca de cinco minutos para estabilizar após a substituição das baterias. Depois de substituir as baterias, aguarde pelo menos cinco minutos antes de usar o produto.

**CUIDADO** OX CX

- O sensor levará cerca de 10 minutos para estabilizar após a substituição das baterias. Depois de substituir as baterias, aguarde pelo menos 10 minutos antes de usar o produto.

4

Funções do alarme

4-1. Tipos de alarme de gás e pontos de ajuste de alarme

OX G OX

Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)

Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme (ALARM H) e o alarme OVER (OVER).

Tipo de alarme		Primeiro alarme (WARNING)	Segundo alarme (ALARM)	Terceiro alarme (ALARM H)	Alarme OVER (OVER)
Nome do gás medido	Oxigênio	18,0 %	18,0 %	25,0 %	40,0 %

CO C-

Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme mostrados na tabela a seguir. (Modelos japoneses: Redefinição automática/Modelos de exportação: Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme (ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme integrado (A-1H) ou o alarme TWA (TWA)* e o alarme OVER (OVER).

Tipo de alarme			Primeiro alarme (WARNING)	Segundo alarme (ALARM)	Terceiro alarme (ALARM H)	Alarme STEL (STEL)	Alarme integrado (A-1H)	Alarme TWA (TWA)	Alarme OVER (OVER)
Nome do gás medido	Monóxido de carbono	Japão	50 ppm	150 ppm	150 ppm	200 ppm	150 ppm	-	2.000 ppm
		Exportação	25 ppm	50 ppm	1.200 ppm	200 ppm	-	25 ppm	2.000 ppm

*Modelos japoneses: Alarme integrado/Modelos de exportação: Alarme TWA

HS

Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)

Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme (ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).

Tipo de alarme			Primeiro alarme (WARNING)	Segundo alarme (ALARM)	Terceiro alarme (ALARM H)	Alarme STEL (STEL)	Alarme TWA (TWA)	Alarme OVER (OVER)
Nome do gás medido	Sulfato de hidrogênio	Japão	1,0 ppm	10,0 ppm	10,0 ppm	5,0 ppm	1,0 ppm	200,0 ppm
		Exportação	5,0 ppm	30,0 ppm	100,0 ppm	5,0 ppm	1,0 ppm	200,0 ppm



Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme mostrados na tabela a seguir. (Modelos japoneses: Redefinição automática/Modelos de exportação: Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme (ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme integrado (A-1H) ou o alarme TWA (TWA)* e o alarme OVER (OVER).

Tipo de alarme		Primeiro alarme (WARNING)	Segundo alarme (ALARM)	Terceiro alarme (ALARM H)	Alarme STEL (STEL)	Alarme integrado (A-1H)	Alarme TWA (TWA)	Alarme OVER (OVER)	
Nome do gás medido	Monóxido de carbono	Japão	50 ppm	150 ppm	150 ppm	200 ppm	150 ppm	-	2.000 ppm
	Oxigênio		18,0 %	18,0 %	25,0 %	-	-	-	40,0 %
	Monóxido de carbono	Exportação	25 ppm	50 ppm	1.200 ppm	200 ppm	-	25 ppm	2.000 ppm
	Oxigênio		18,0 %	18,0 %	25,0 %	-	-	-	40,0 %

*Modelos japoneses: Alarme integrado/Modelos de exportação: Alarme TWA

SO2

Um alarme de gás é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos de ajuste do alarme mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)

Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), o segundo alarme (ALARM), o terceiro alarme (ALARM H), o alarme STEL (STEL), o alarme TWA (TWA) e o alarme OVER (OVER).

Tipo de alarme			Primeiro alarme (WARNING)	Segundo alarme (ALARM)	Terceiro alarme (ALARM H)	Alarme STEL (STEL)	Alarme TWA (TWA)	Alarme OVER (OVER)
Nome do gás medido	Dióxido de enxofre	Japão	2,00 ppm	5,00 ppm	5,00 ppm	5,00 ppm	2,00 ppm	100,00 ppm
		Exportação	2,00 ppm	5,00 ppm	100,00 ppm	5,00 ppm	2,00 ppm	100,00 ppm

NOTA

- ▶ As configurações padrão para os pontos de configuração de alarme de gás são mostradas nas tabelas acima.
- ▶ Os valores de ajuste para os pontos de configuração de alarme podem ser alterados. (Consulte “6-5. Configuração do ponto de ajuste de alarme (ALARM-P)” no Manual de Instruções.)

4-2. Ativação do alarme de gás


<Padrões da lâmpada de buzina e alarme>

Quando ocorrer um alarme de gás, o usuário será alertado pela buzina sonora, pela lâmpada piscando e pela vibração. O comportamento difere dependendo do tipo de alarme.

Tipo de alarme	Primeiro alarme (WARNING)	Segundo alarme (ALARM)	Terceiro alarme (ALARM H)	Alarme STEL (STEL)	Alarme integrado (A-1H)	Alarme TWA (TWA)	Alarme OVER (OVER)
Buzina	Bipes fortes e fracos repetidos e alternados em intervalos de cerca de 1-segundo: "Bipe, bipe"	Sons fortes e fracos repetidos e alternados em intervalos de cerca de 0,5-segundos: "Bipe, bipe, bipe, bipe"	Sons fortes e fracos repetidos e alternados em intervalos de cerca de 0,5-segundos: "Bipe, bipe, bipe, bipe"	Bipes fortes e fracos repetidos e alternados em intervalos de cerca de 1-segundo: "Bipe, bipe"	Sons fortes e fracos repetidos e alternados em intervalos de cerca de 1 segundo e 0,5 segundos: "Bipe, bipe"	Bipes fortes e fracos repetidos e alternados em intervalos de cerca de 1-segundo: "Bipe, bipe"	Sons fortes e fracos repetidos e alternados em intervalos de cerca de 0,5 segundos: "Bipe, bipe, bipe, bipe"
Lâmpada do alarme	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1-segundo	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 0,5-segundos	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 0,5 segundos	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo	Intermitência repetida e alternada em intervalos de cerca de 1 segundo e 0,5 segundos	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 0,5 segundos
Vibração	O produto vibrará quando ocorrer um alarme.						

<Visor do alarme de gás>

Quando ocorre um alarme de gás, o tipo de alarme é indicado no visor LCD e o indicador de concentração de gás correspondente pisca.

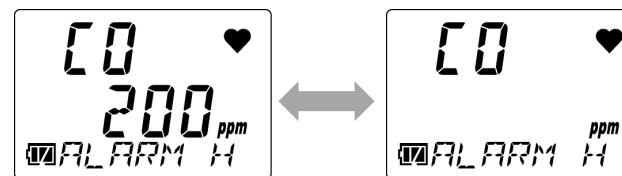

Exemplo de visor: Concentração de monóxido de carbono (CO): 200 ppm quando o terceiro alarme é acionado

NOTA

- ▶ Se o intervalo de detecção de gás for excedido (acima da escala), [OVER] será exibido no visor LCD e [□□□□] piscará na área de exibição da concentração de gás.

 **AVISO**

- Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas adequadas após tomar as medidas necessárias para garantir a segurança.

NOTA

- ▶ O padrão de alarme pode ser verificado na exibição do ponto de ajuste do alarme no modo de exibição. Todavia, note que a exibição da concentração de gás não piscará nos testes de alarme. (Consulte “7-4. Executando testes de alarme” no Manual de Instruções.)
- ▶ Pressione o botão POWER/MODE para reiniciar o alarme de gás.

4-3. Ativação do alarme de falha



É acionado um alarme de falha se for detectada uma anomalia no produto. Os tipos de alarme de falha incluem anormalidades no sistema, tensão da bateria, relógio, sensor e calibração.



CUIDADO

- Se ocorrer um alarme de falha, determine a causa e tome as medidas adequadas. Se o problema estiver no produto e a falha ocorrer repetidamente, entre imediatamente em contato com a Riken Keiki.

No caso de um alarme de falha, o usuário será alertado pela buzina sonora e pela lâmpada de alarme piscando.

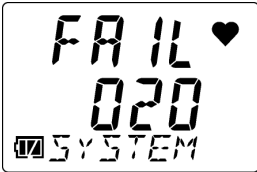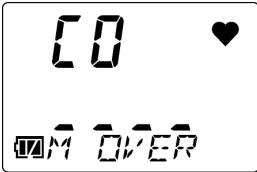Tipo de alarme	Alarme de falha	Alarme M OVER (M OVER)
Buzina	Bipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de 1 segundo: “Beep-beep, beep-beep”	Bipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de 1 segundo: “Beep-beep, beep-beep”
Lâmpada do alarme	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo
Visor LCD	 <p>Exemplo de visor: Anomalia do sistema</p>	 <p>Exemplo de visor: Alarme M OVER</p>


NOTA

- ▶ Para mais informações sobre mau funcionamento (mensagens de erro), consulte “9. Resolução de problemas”.
- ▶ O alarme M OVER (falha do sensor negativo) é um alarme disparado se o ponto zero cair abaixo do lado negativo.
- ▶ Pressione o botão POWER/MODE para reiniciar o alarme.

4-4. Aviso de faixa de temperatura fora de operação

Um aviso de faixa de temperatura operacional externa (erro de faixa de temperatura) será emitido se um produto (que não seja o OX-04G) for usado por 20 minutos ou mais fora da faixa de temperatura de operação. Quando ocorrer um erro na faixa de temperatura, deixe o produto por cinco minutos ou mais na faixa de temperatura operacional ou desligue a energia da unidade principal.

Se ocorrer um aviso de faixa de temperatura operacional externa, o usuário será alertado pela buzina sonora e pela lâmpada de alarme piscando.

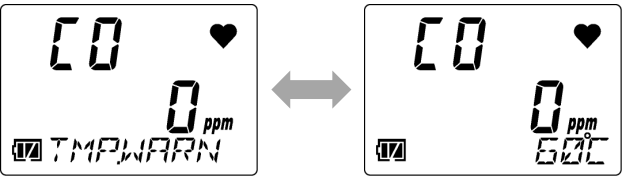Tipo de alarme	Aviso de faixa de temperatura fora de operação
Buzina	Bipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de 1 segundo: "Beep"
Lâmpada do alarme	Repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo
Visor LCD	 <p>Exemplo de visor: Aviso de faixa de temperatura fora de operação</p>

NOTA

- ▶ Pressione o botão POWER/MODE para reiniciar o alarme.
- ▶ O aviso da faixa de temperatura de operação externa não se aplica ao OX-04G.

5

Instruções de uso

5-1. Nota de uso

Observe todas as precauções de uso ao usar o produto.

O não cumprimento dessas precauções pode resultar em falha do produto ou incapacidade de realizar medições normais de gás.

5-2. Preparação da inicialização

Verifique o seguinte antes de iniciar a detecção do gás:

- Confirme se a película protetora no visor LCD foi removida.
- Confirme níveis adequados de bateria.
- Confirme se os filtros no interior do produto não estão contaminados nem entupidos.



- A película protetora é anexada ao visor LCD do produto no momento do envio para protegê-lo contra arranhões. Certifique-se de retirar esta película protetora antes de usar o produto. A prova de explosão não pode ser garantida se a película protetora for deixada anexada.
-

5-3. Ligando

Ligue a energia e inicie o produto.

Quando a energia é ligada, várias informações, incluindo data e hora e pontos de ajuste de alarme, serão exibidas em sequência, seguidas pela tela do modo de medição.

1 Mantenha pressionado o botão **POWER/MODE** (durante, pelo menos, três segundos).

A lâmpada do alarme acende e a buzina toca uma vez.

Quando a energia é ligada, o display LCD inteiro acende. O visor muda automaticamente, como mostrado abaixo.

NOTA

- ▶ Quando a configuração LIGAR/DESLIGAR (LUNCH) para o almoço estiver ligada, na próxima vez que a energia for ligada, uma tela de confirmação exibida por 5 segundos solicitará que você decida se deseja continuar a medição mantendo o valor PEAK e o valor integrado (valor TWA) da sessão anterior. Pressione o botão POWER/MODE para manter o valor ou o botão AIR para redefinir. O valor será retido se nenhuma ação for tomada dentro de cinco segundos. (Consulte “6-6. ATIVAR/DESATIVAR intervalo para almoço (LUNCH)” no Manual de Instruções.)

Os valores de concentração de gás retidos ou redefinidos são os seguintes:


OX-04G, OX-04: Valor PEAK

CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Valor integrado ou valor TWA*, valor PEAK (*Modelos japoneses: Valor integrado/Modelos de exportação: Valor TWA)

HS-04, SC-04 (SO₂): Valor TWA, valor PEAK


OX G **OX** (Hora de inicialização: OX-04G, aprox. 20 segundos; OX-04, aprox. 40 segundos)

O visor LCD inteiro acende.

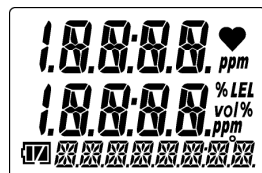


A buzina toca uma vez e a energia é ligada.

Notificação de calibração*1

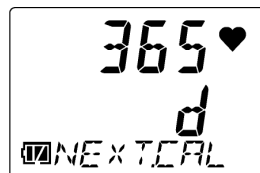


Data e hora

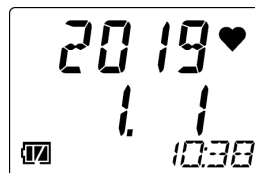


Nível de bateria/padrão de alarme



Nome do gás alvo de detecção

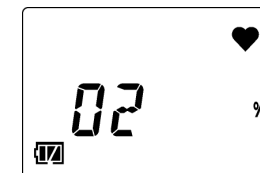

Escala máxima

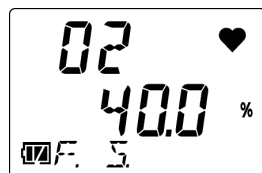


Primeiro ponto de ajuste do alarme de gás




Segundo ponto de ajuste do alarme de gás



Terceiro ponto de ajuste do alarme de gás

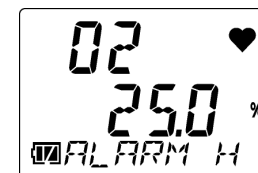


Modo de medição

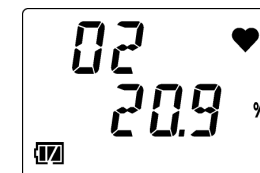

A buzina toca duas vezes e o produto muda para o modo de medição.*2

*1 Modelos japoneses: Visor de notificação de calibração/Modelos de exportação: Visor de vencimento da calibração

*2 A campainha não soa quando a configuração do tom de operação das teclas (KEY.TONE) no modo de usuário está desativada.

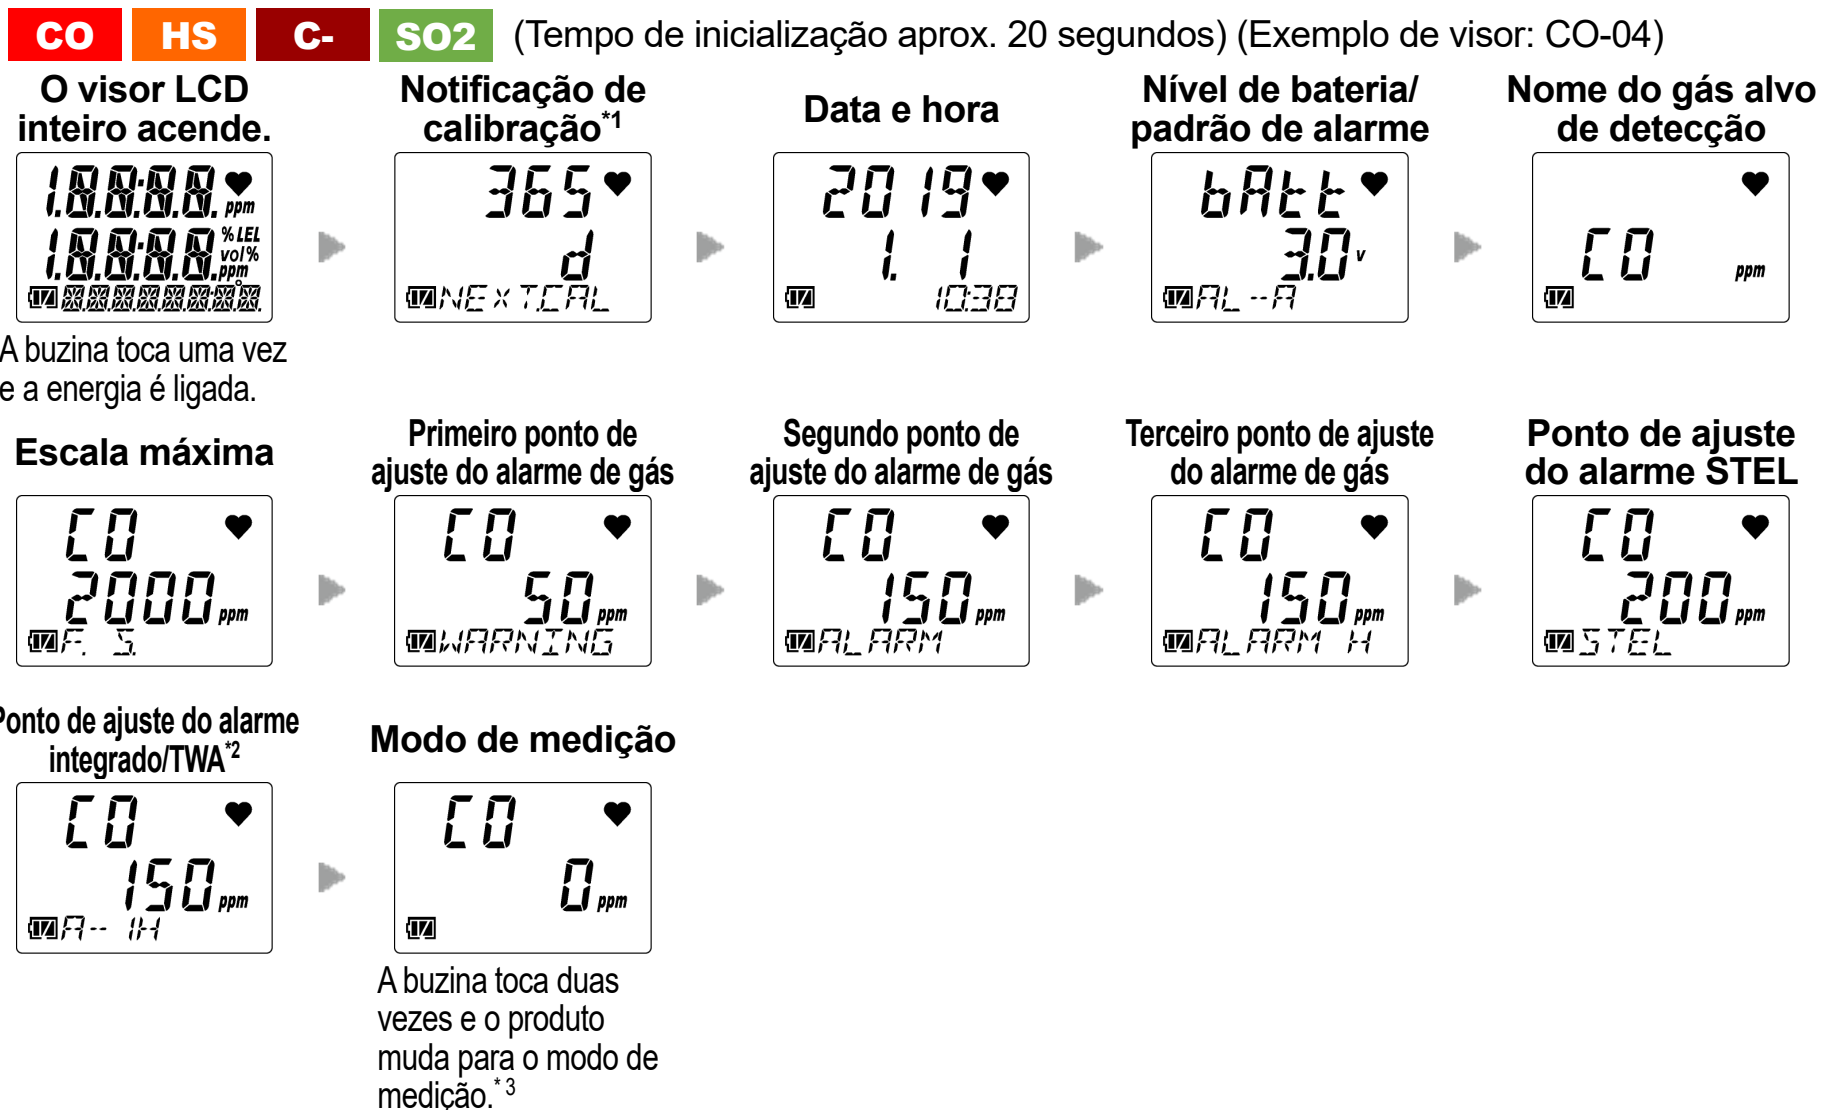

*1 Modelos japoneses: Visor de notificação de calibração/Modelos de exportação: Visor de vencimento da calibração


*2 HS-04, SC-04 (SO2): Ponto de ajuste do alarme TWA

CO-04, CO-04 (C-): Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme integrado/Modelos de exportação: Ponto de ajuste do alarme TWA

*3 A campainha não soa quando a configuração do tom de operação das teclas (KEY.TONE) no modo de usuário está desativada.


CX (Tempo de inicialização aprox. 20 segundos)

O visor LCD inteiro acende.

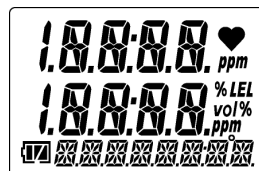


A buzina toca uma vez e a energia é ligada.

Notificação de calibração*¹

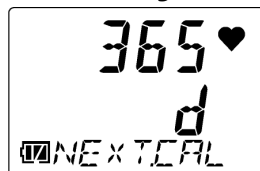

Data e hora

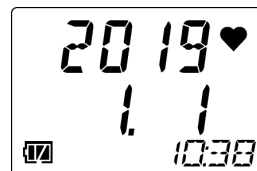


Nível de bateria/padrão de alarme




Nome do gás alvo de detecção




Escala máxima

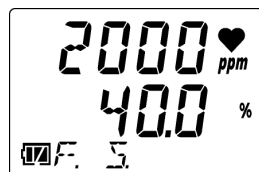


Primeiro ponto de ajuste do alarme de gás

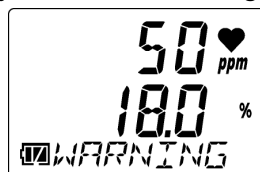


Segundo ponto de ajuste do alarme de gás

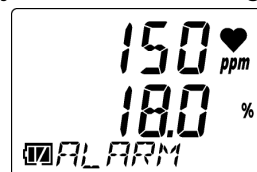


Terceiro ponto de ajuste do alarme de gás

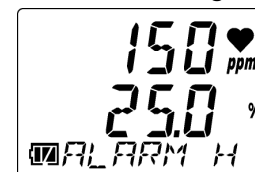


Ponto de ajuste do alarme STEL

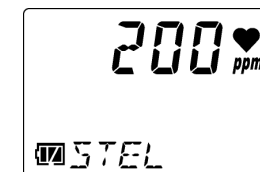

Ponto de ajuste do alarme integrado/TWA*²

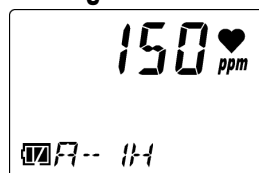

Modo de medição

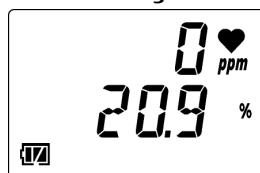

A buzina toca duas vezes e o produto muda para o modo de medição.*³


*1 Modelos japoneses: Visor de notificação de calibração/Modelos de exportação: Visor de vencimento da calibração


*2 Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme integrado/Modelos de exportação: Ponto de ajuste do alarme TWA

*3 A campainha não soa quando a configuração do tom de operação das teclas (KEY.TONE) no modo de usuário está desativada.

<Fluxo de operação básico>

Depois de ligar a alimentação, o produto funciona da seguinte maneira quando você pressiona o botão AIR ou o botão POWER/MODE.

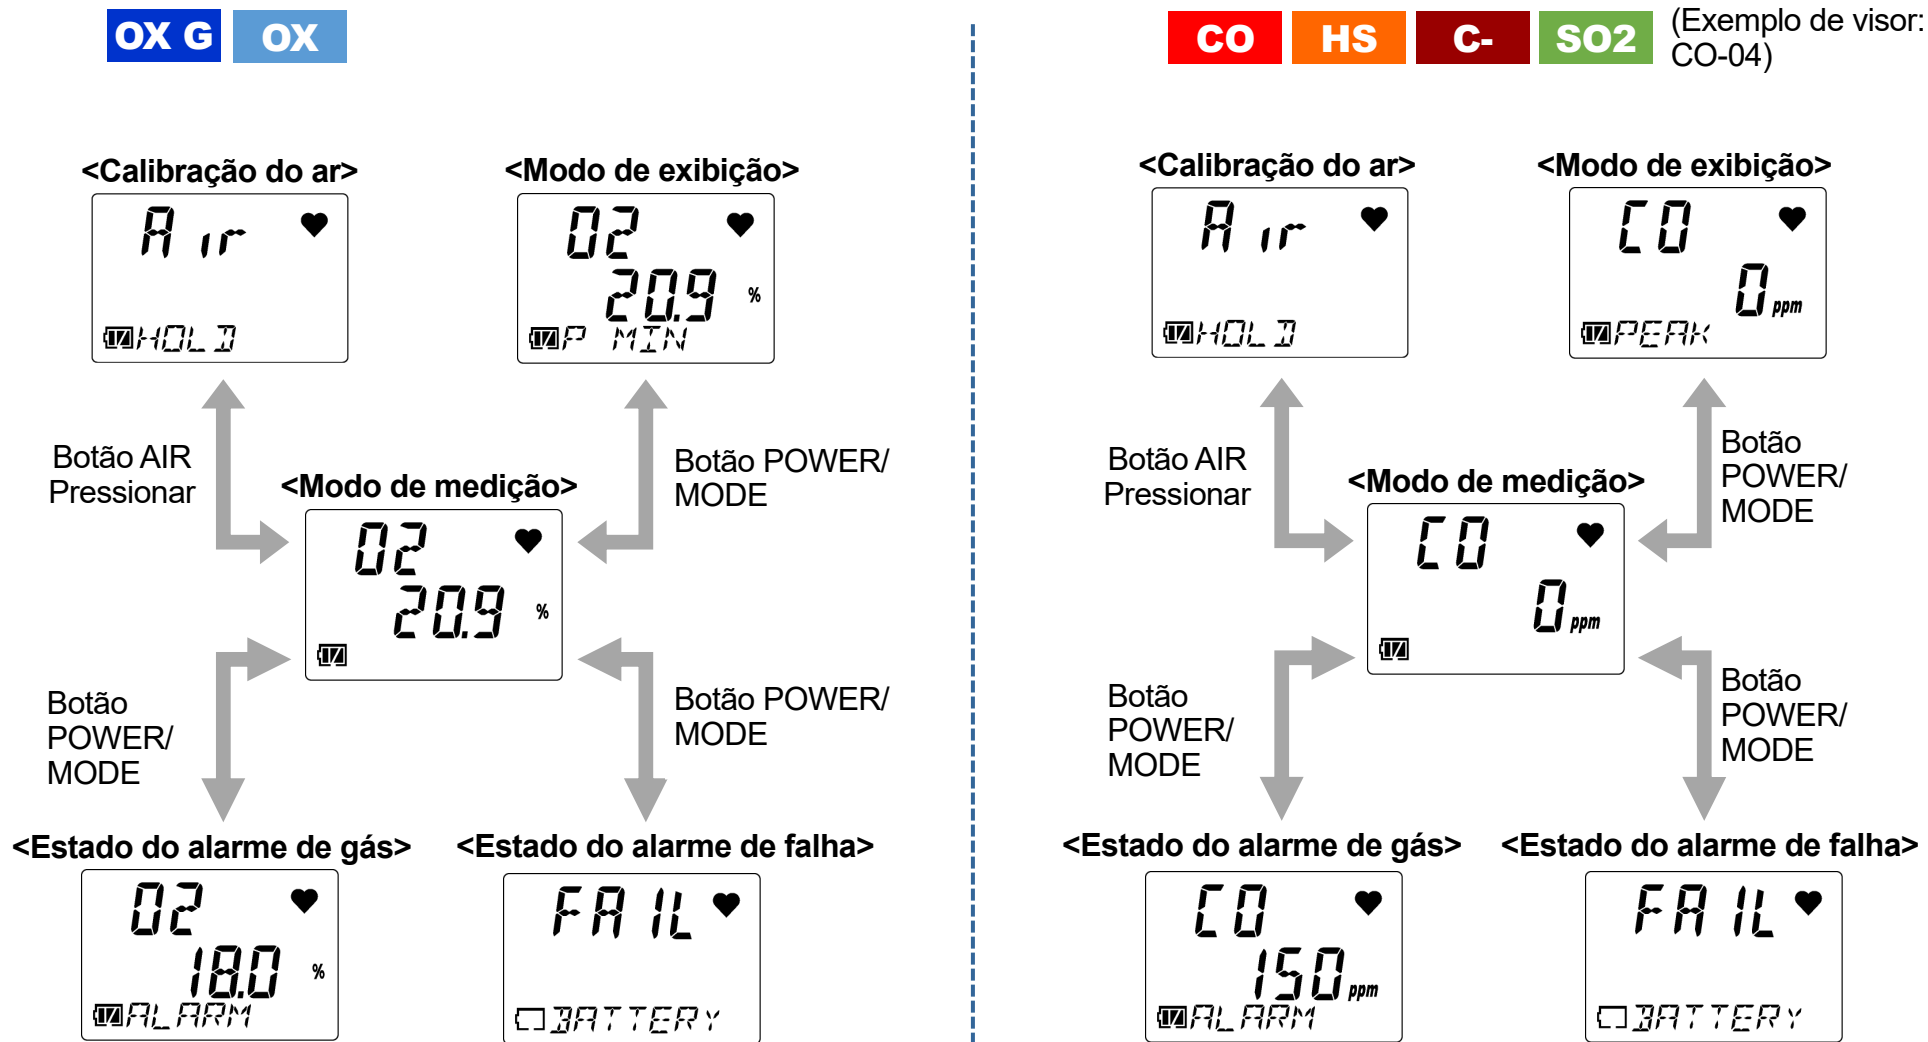

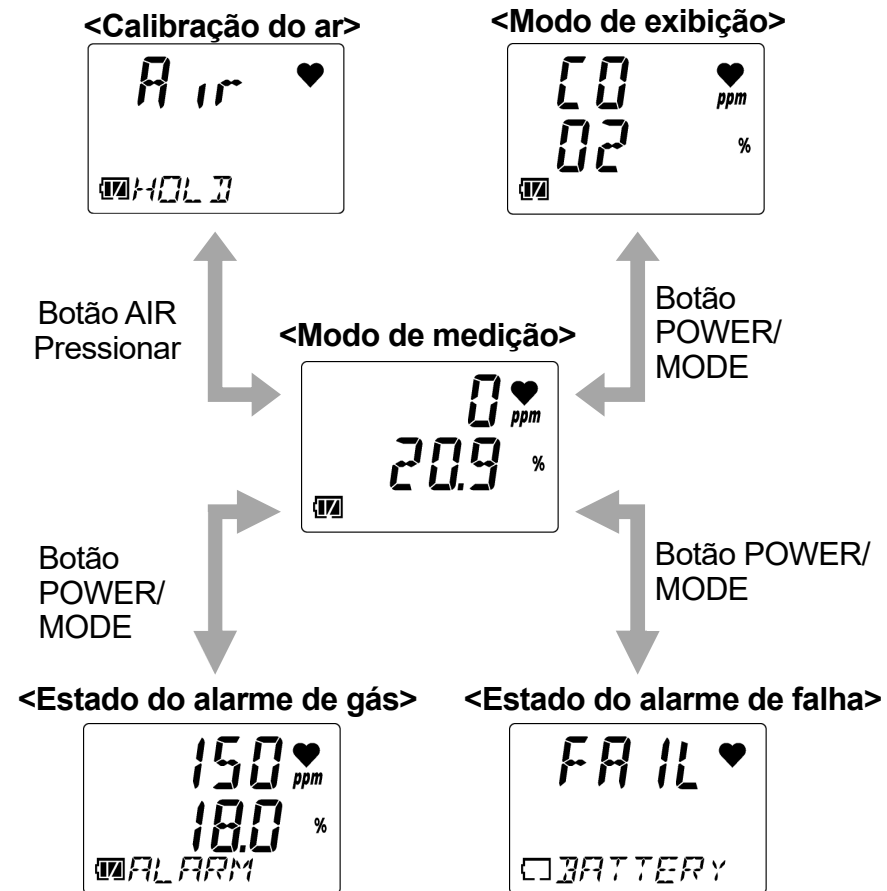

5-4. Executar a calibração do ar

Execute a calibração de ar antes de medir a concentração de gás.

A calibração de ar refere-se ao ajuste zero necessário para garantir a medição exata das concentrações de gás.

AVISO

- Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A presença de gases de interferência impedirá a calibração adequada do ar. A presença de gases de interferência também é extremamente perigosa porque o produto pode não detectar corretamente os vazamentos de gás.

CUIDADO **OX** **CO** **HS** **C-** **CX** **SO2**



- Execute a calibração do ar em um ambiente que atenda todas as seguintes condições:
 - Os níveis de pressões, temperaturas e umidade são semelhantes aos níveis de pressões, temperaturas e umidade no ambiente de uso real.
 - Ao ar fresco
- Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
- Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue a energia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca de 10 minutos. Depois disso, calibre o ar com ar fresco antes de usá-lo.

**CUIDADO OX G**

- Execute a calibração do ar em um ambiente que atenda todas as seguintes condições:
 - Os níveis de pressões, temperaturas e umidade são semelhantes aos níveis de pressões, temperaturas e umidade no ambiente de uso real.
 - Ao ar fresco
- Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
- Se a diferença de temperatura entre o local de armazenamento e o local de uso for 15 °C ou superior, ligue a energia, permita que o produto se ajuste a condições ambientais semelhantes às do local de uso por cerca de 30 minutos. Depois disso, calibre o ar com ar fresco antes de usá-lo.

1 Mantenha pressionado o botão AR no modo de medição.

Mantenha pressionado até a buzina tocar uma vez.
Começa a calibração do ar.

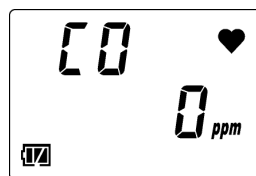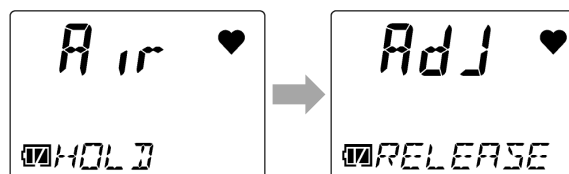**2 Solte o botão AIR quando o visor LCD mudar de [Air HOLD] para [Adj RELEASE].**

O produto retorna automaticamente ao modo de medição assim que a calibração do ar for concluída com êxito.

NOTA

- ▶ Se a calibração do ar falhar, [FAIL AIR] será exibido. A calibração do ar não será realizada. Pressione o botão POWER/MODE para reinicializar o alarme de falha (anormalidade na calibração). A reinicialização do alarme exibe o valor antes da calibração de ar.
 - ▶ Se a função de calibração rápida estiver ativada, é possível executar a calibração rápida após uma calibração de ar bem sucedida no modo de medição. Para realizar uma calibração rápida, mantenha pressionado o botão AIR e solte o botão AIR quando [E-CAL] aparecer. (Consulte “6-11. Configuração rápida do tempo de calibração (E-CAL)” no Manual de Instruções.)
-


5-5. Medição da concentração de gás

O produto retorna automaticamente ao modo de medição assim que a calibração do ar for concluída com êxito para medição da concentração de gás.

A concentração de gás aparecerá no visor LCD quando a medição estiver concluída.


Se a concentração de gás detectada chegar nesse momento ao ponto de ajuste do alarme, um alarme de gás é acionado. (Consulte “4-2. Ativação do alarme de gás”.)

OX G OX

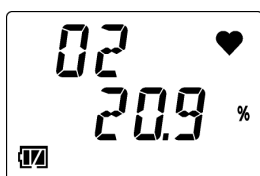


Indicador de concentração de gás [O₂] (oxigênio)

CO HS C- SO2

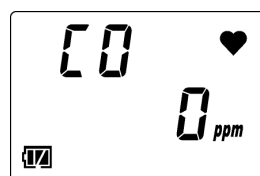

Indicador de concentração de gás [CO] (monóxido de carbono)

CX

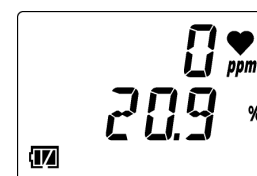

Linha superior: Indicador de concentração de gás [CO] (monóxido de carbono)
 Linha do meio: Indicador de concentração de gás [O₂] (oxigênio)



AVISO

- Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas adequadas após tomar as medidas necessárias para garantir a segurança.
- Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso abafará ou silenciará o aviso audível.

NOTA

- ▶ Quando o bipe de confirmação é definido, o sinal sonoro soa no intervalo definido durante a medição. (Consulte “6-7. Configuração do sinal sonoro de confirmação (BEEP)” no Manual de Instruções.)
 - ▶ Os pontos de ajuste do alarme de contração de gás podem ser verificados no modo de exibição. (Consulte “5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)”.)
 - ▶ A luz de fundo do LCD acende quando pressionado o botão POWER/MODE ou o botão AIR. A luz de fundo do LCD apaga após cerca de 30 segundos se nenhuma operação for realizada. Trinta segundos é a configuração padrão. Altere o tempo de iluminação da luz de fundo do LCD no modo de usuário. (Consulte “6-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD (BL TIME)” no Manual de Instruções.)
 - ▶ A luz de fundo do LCD acende automaticamente se um alarme for acionado.
-

5-6. Verificação da concentração de gás, pontos de ajuste do alarme, etc. (modo de exibição)


Verifique os resultados da medição.

Altere para o modo de exibição para verificar itens como concentração máxima de gás detectada, pontos de ajuste de alarme, data e hora e temperatura. Também é possível ajustar o volume da buzina.

5-6-1. Procedimento para exibir o modo de exibição


1 Pressione o botão POWER/MODE no modo de medição.

A buzina toca uma vez e o produto muda para o modo de exibição.

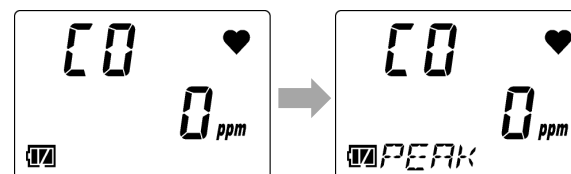

2 Pressione o botão POWER/MODE para alternar entre os itens exibidos.

Pressionar o botão POWER/MODE alterna entre os itens exibidos.

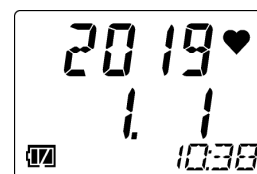




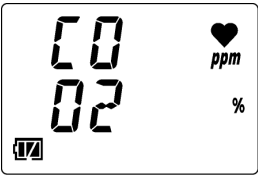
Exemplo de visor:
Com a exibição de
data e hora
selecionada












Pressione o botão POWER/MODE na tela de configuração do volume da buzina para finalizar o modo de exibição e retornar ao modo de medição.









NOTA






- ▶ O produto retorna automaticamente ao modo de medição se nenhuma operação de botão ocorrer por cerca de 20 segundos.
- ▶ Quando a configuração de exibição do item do modo de exibição (DISP.SET) estiver desativada, a configuração do volume buzina não será exibida. Para finalizar o modo de exibição, pressione o botão POWER/MODE na tela de exibição do ponto de ajuste do alarme. (Consulte “6-10. ATIVAR/DESATIVAR item de modo de exibição (DISP.SET)” no Manual de Instruções.)

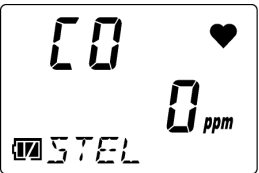
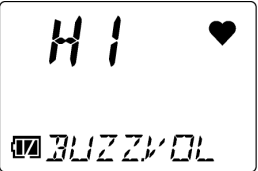
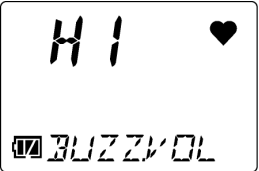
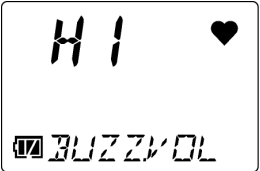

5-6-2. Itens exibidos no modo de exibição

Item de exibição	Visor LCD			Conteúdo exibido
		 (Exemplo de visor: CO-04)		
Visor de gás alvo de detecção	—	—		Exibe o nome do gás alvo de detecção. [CO] (monóxido de carbono) é exibido na linha superior. [O2] (oxigênio) é exibido na linha do meio.
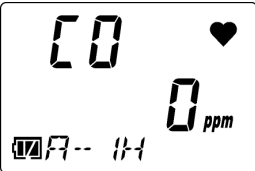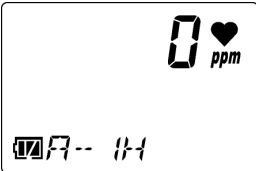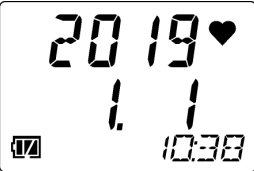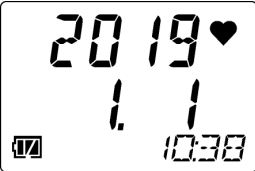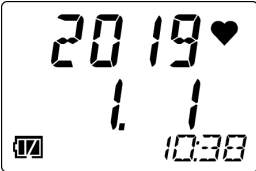
<p>Visor PEAK (Valor limite inferior)</p>				<p>Exibe a concentração mínima de gás detectada desde que a energia foi ligada. Você pode limpar o valor PEAK (valor limite inferior) exibido, mantendo pressionado o botão AIR até que apareça [RELEASE].</p> 
<p>Visor PEAK (Valor limite superior)</p>				<p>Exibe a concentração máxima de gás detectada (concentração mínima de oxigênio detectada para CX-04) desde que a alimentação foi ligada. Você pode limpar o valor PEAK (valor limite superior) exibido, mantendo pressionado o botão AIR até que apareça [RELEASE].</p> <p>(Exemplo de visor: OX-04G)</p> 
<p>Visor STEL</p>				<p>A média ponderada no tempo da concentração de gás em 15 minutos. O valor é atualizado a cada 60 segundos.</p>

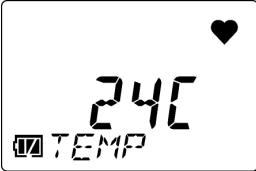Visor integrado ou Visor TWA				<p>Exibe o valor da concentração de gás integrado ou o valor TWA*.</p> <p>O valor integrado (A-1H) é a média ponderada no tempo para a concentração de gás em uma hora.</p> <p>O valor TWA (TWA) é a média ponderada no tempo da concentração de gás em oito horas por dia ou 40 horas por semana. O valor é atualizado a cada 60 segundos.</p> <p>* HS-04, SC-04 (SO₂): Visor TWA * CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Modelos japoneses: Visor integrado (A-1H)/ Modelos de exportação: Visor TWA</p>
Visor de data e hora				<p>Exibe a data e a hora atuais.</p> <p>Exemplo de visor: 1º de janeiro de 2019, 10:38</p>
Visor de temperatura				<p>Exibe a temperatura atual.</p> <p>A temperatura indicada pelo visor de temperatura corresponde à temperatura interna do produto. Este valor difere da temperatura ambiente real.</p> <p>Exemplo de visor: 24 °C</p>
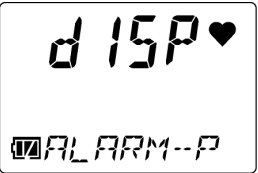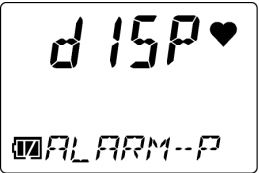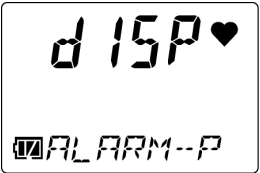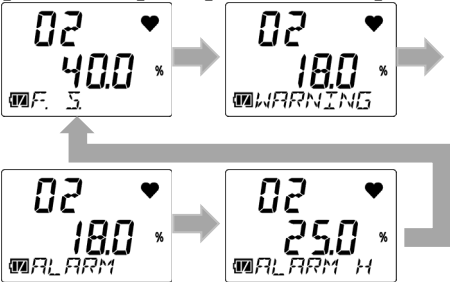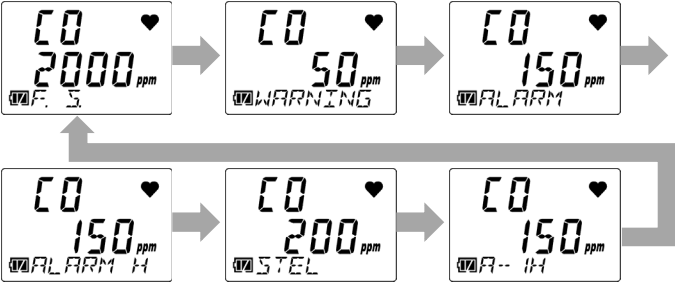
<p>Visor do ponto de ajuste do alarme</p>				<p>Exibe os pontos de ajuste do alarme. Pressionar o botão AIR permite alterar a exibição do ponto de ajuste do alarme.</p> <p>[OX-04G, OX-04] Pressionar o botão AIR alterna entre as configurações na seguinte ordem: [F.S.] (FULL SCALE) → [WARNING] → [ALARM] → [ALARM H].</p>  <p>[OX-04, HS-04, CO-04 (C-), SC-04 (SO2)] Pressionar o botão AIR alterna entre as configurações na seguinte ordem: [F.S.] (FULL SCALE) → [WARNING] → [ALARM] → [ALARM H] → [STEL] → [A-1H] ou [TWA]*.</p> 
--	---	---	---	---

				<p>* HS-04, SC-04 (SO2): Visor TWA *CO-04, CO-04 (C-): Modelos japoneses: Visor integrado (A-1H)/ Modelos de exportação: Visor TWA</p> <p>[CX-04] Pressionar o botão AIR alterna entre as configurações na seguinte ordem: [F.S.] (FULL SCALE) → [WARNING] → [ALARM] → [ALARM H] → [STEL] → [A-1H] ou [TWA]*.</p>  <p>* Modelos japoneses: Visor integrado (A-1H)/Modelos de exportação: Visor TWA</p>
<p>Configuração do volume do alarme</p>				<p>Exibe o volume da buzina. Pressionar o botão AIR permite alterar o volume da buzina. Pressionar o botão AIR alterna a configuração entre [LO] (suave) e [HI] (alto).</p> 

NOTA

- ▶ Pressionando o botão AIR e o botão POWER/MODE ao mesmo tempo, enquanto exibe qualquer um dos pontos de ajuste de alarme na exibição do ponto de ajuste de alarme do modo de exibição, é possível testar o alarme relevante.
(Consulte “7-4. Executando testes de alarme” no Manual de Instruções.)

5-7. Desligando


**CUIDADO**

- Se a exibição da concentração não retornar a [0 ppm] (ou [20.9%] para oxigênio) quando desligar a alimentação, deixe o produto em repouso ao ar livre. Confirme se o visor volta para [0 ppm] (ou [20.9%] para oxigênio) antes de desligar a energia.

1 Mantenha pressionado o botão POWER/MODE (durante, pelo menos, três segundos).

Mantenha pressionado até a buzina tocar três vezes.

[TURN OFF] aparece no LCD. A alimentação desliga.

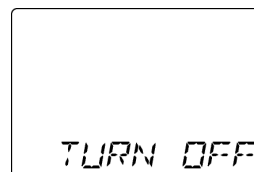

6

Configurações do modo usuário

6-1. Procedimento de configuração do modo usuário

Defina a data e a hora, os pontos de ajuste de alarme e outras configurações no modo de usuário.

<Exibindo a tela de configuração do modo usuário>


Selecione o item de configuração no menu do modo de usuário e faça as configurações na tela de configurações exibidas.

1 Desligue a energia.

Mantenha pressionado o botão POWER/MODE por pelo menos três segundos para desligar a energia.


2 Mantenha pressionado o botão AIR e o botão POWER/MODE ao mesmo tempo e solte-os quando a buzina tocar uma vez.

O visor LCD inteiro acende e o menu do modo de usuário é exibido.

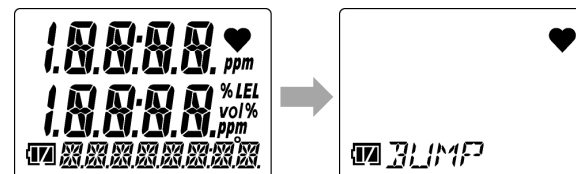

Uma tela de entrada de senha será exibida se a senha do modo de usuário tiver sido definida. Pressione o botão AIR para cada dígito para inserir a senha e, em seguida, pressione o botão POWER/MODE.

O menu do modo de usuário aparecerá quando pressionar o botão POWER/MODE após inserir o quarto dígito.

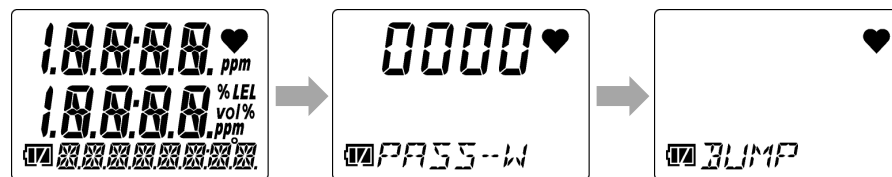

3 Pressione o botão AIR várias vezes para selecionar o item de configuração.

Pressionar o botão AIR alterna entre as telas de menu do modo de usuário.

Para informações sobre os itens de configuração do modo de usuário, consulte “6-2. Itens de configuração do modo de usuário”.




Exemplo de visor: Com a configuração de data e hora (DATE) selecionada

4 Pressione o botão POWER/MODE.

A tela de configuração é exibida.

Faça as configurações em cada uma das telas de configuração.

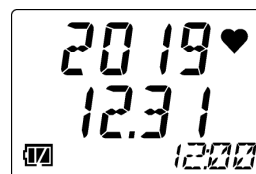


NOTA

- ▶ Para exibir o menu em um nível mais alto durante a configuração, mantenha pressionados os botões AIR e POWER/MODE ao mesmo tempo.
- ▶ A senha do modo de usuário é o número de quatro dígitos definido na configuração de senha do modo de usuário (PASS-W). Para informações sobre senhas no modo de usuário, consulte “6-13. Configuração de senha do modo de usuário (PASS-W)” no Manual de Instruções.

<Modo de usuário final>

- 1 Assim que as configurações estiverem concluídas, pressione o botão AIR várias vezes para selecionar [START], depois pressione o botão POWER/MODE.

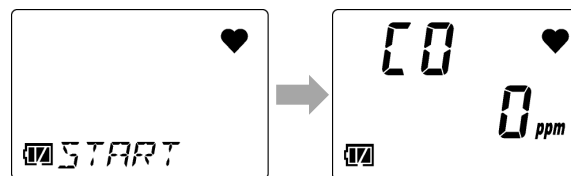


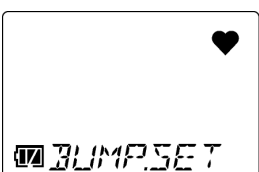
O modo de usuário termina. O produto retorna ao modo de medição após executar a mesma operação que quando a energia é ligada.



**AVISO**


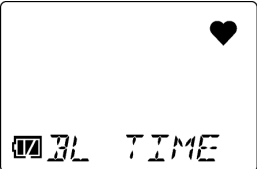


- Certifique-se de retornar ao modo de medição após a conclusão das configurações do modo de usuário. O produto não retornará automaticamente ao modo de medição se deixado no modo de usuário.






6-2. Itens de configuração do modo de usuário

Os seguintes itens podem ser definidos no modo de usuário:

Item	Visor LCD	Detalhes
Teste de resposta (BUMP)		Realize um teste de resposta (verificação da função). O teste de resposta é um teste para verificar se as leituras estão dentro da faixa aceitável, introduzindo um gás de calibração. Para informações sobre o procedimento de teste de resposta, consulte "7-3. Executando testes de resposta" no Manual de Instruções.
Calibração (GAS CAL)		Execute a calibração do ar e a calibração automática. Para informações sobre o procedimento de calibração, consulte "7-2. Executando calibração" no Manual de Instruções.
Configuração de expiração da calibração (CAL SET)		Ative/desative a expiração da calibração para a calibração AUTO, defina o número de dias para a expiração da calibração e defina a operação após a expiração da data de calibração. *Configurações disponíveis apenas nos modelos de exportação
Configuração de expiração do teste de resposta (BUMP.SET)		Defina as várias condições para o teste de resposta, ligue/desligue expiração do teste de resposta, defina o intervalo da data de validade do teste de resposta e defina o comportamento após a expiração do teste de resposta.

<p>Configuração do ponto de ajuste do alarme (ALARM-P)</p>		<p>Definir pontos de ajuste de alarme*1. Também é possível retornar os pontos de ajuste de alarme às configurações padrão.</p> <p>*1 Os seguintes pontos de ajuste de alarme podem ser definidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ OX-04G, OX-04: Primeiro a terceiro pontos de ajuste de alarme ▪ CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Primeiro a terceiro pontos de ajuste de alarme, ponto de ajuste de alarme STEL, ponto de ajuste de alarme integrado ou ponto de ajuste de alarme TWA*2 ▪ HS-04, SO-04 (SO2): Primeiro a terceiro pontos de ajuste de alarme, ponto de ajuste do alarme STEL, ponto de ajuste do alarme TWA <p>*2 Modelos japoneses: Ponto de ajuste do alarme integrado/Modelos de exportação: Ponto de ajuste do alarme TWA</p>
<p>Ativar/desativar a pausa para almoço (LUNCH)</p>		<p>Ative/desative a configuração de pausa para o almoço. A função de pausa para o almoço retém os valores de concentração de gás*1 da última vez que a energia foi desligada e os carrega para retomar a medição na próxima vez que a energia for ligada.</p> <p>*1 Os valores de concentração de gás retido são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ OX-04G, OX-04: Valor PEAK ▪ CO-04, CO-04 (C-), CX-04: Valor integrado ou valor TWA*2, valor PEAK ▪ HS-04, SO-04 (SO2): Valor TWA, valor PEAK <p>*2 Modelos japoneses: Valor integrado/Modelos de exportação: Valor TWA</p>

Configuração de bipe de confirmação (BEEP)		<p>Ative/desative o bipe de confirmação, defina seu comportamento e defina intervalos.</p> <p>Esta função fornece uma indicação audível de se o produto está operando normalmente.</p> <p>Se a configuração de expiração do teste de resposta (BP.RMDR) ou a configuração de expiração de calibração (CAL.RMDR) estiver ativada, você poderá fazer com que esta função funcione quando a data de expiração for atingida.</p>
Configuração do tempo de iluminação do LCD (BL TIME)		<p>Define quanto tempo a luz de fundo do LCD permanece acesa.</p>
Ativar/desativar o tom de operação das teclas (KEY.TONE)		<p>Ative/desative o tom de operação das teclas.</p>
Ativar/desativar exibição de item no modo de exibição (DISP.SET)		<p>Ative/desative a exibição dos itens que podem ser configurados no modo de exibição (configuração do volume da buzina).</p>

<p>Configuração de tempo de calibração rápida (E-CAL)</p>		<p>Defina o tempo para a calibração rápida. A função de calibração rápida realiza a calibração AUTO após a introdução do gás de calibração, contando automaticamente o tempo de calibração definido com a configuração do tempo de calibração rápida (E-CAL).</p>
<p>Configuração de data e hora (DATE)</p>		<p>Defina a data e a hora do relógio interno.</p>
<p>Configuração de senha do modo de usuário (PASS-W)</p>		<p>Defina uma senha ao fazer a transição para o modo de usuário. Defina uma senha entre 0000 e 9999.</p>
<p>Visor ROM/SUM (ROM/SUM)</p>		<p>Exibe o número do programa e o valor SUM do produto. Normalmente não é configurado ou ajustado pelo usuário.</p>
<p>Início da medição (START)</p>		<p>Retorna ao modo de medição.</p>

7

Manutenção

O produto é um importante dispositivo de segurança e prevenção de desastres.

Execute a manutenção do produto em intervalos regulares para garantir o desempenho e melhorar a confiabilidade da prevenção de desastres e segurança.

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção

Mantenha os seguintes itens em intervalos regulares:

- **Manutenção diária:** Realize a manutenção antes de começar o trabalho.
- **Manutenção mensal:** Execute a manutenção antes de iniciar o trabalho. (Consulte “7-4. Executando testes de alarme” no Manual de Instruções.)
- **Manutenção regular:** Realize a manutenção pelo menos uma vez por ano (idealmente, pelo menos uma vez a cada seis meses).

Item de manutenção	Detalhes da manutenção	Manutenção diária	Manutenção mensal	Manutenção regular
Nível da bateria	Verifique para confirmar se os níveis da bateria estão adequados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Visor de concentração	Verifique para confirmar que a leitura da concentração é de [0 ppm] ([20.9%] para oxigênio) medindo o ar fresco. Se a leitura não for [0 ppm] ([20.9%] para oxigênio), verifique se não há gases de interferência e execute a calibração do ar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Operação da unidade principal	Verifique para confirmar que nenhum alarme de falha é exibido no visor LCD.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Item de manutenção	Detalhes da manutenção	Manutenção diária	Manutenção mensal	Manutenção regular
Filtros	Verifique para confirmar que os filtros não estão sujos.	○	○	○
Teste do alarme	Faça um teste. Verifique para confirmar se a lâmpada do alarme, a campainha e a vibração estão funcionando normalmente.	—	○	○
Calibração	Realize a calibração usando um gás de calibração.	—	—	○
Verificação do alarme de gás	Verifique o alarme de gás usando um gás de calibração.	—	—	○

**AVISO**

- Se você encontrar alguma anormalidade no produto, entre em contato com Riken Keiki imediatamente.

NOTA

- ▶ A calibração requer ferramentas dedicadas e a preparação de um gás de calibração. Entre em contato com a Riken Keiki antes de executar a calibração.
- ▶ O sensor integrado tem uma data de validade. Substitua periodicamente.
- ▶ O sensor precisará ser substituído se encontrar sintomas como falha na restauração das leituras após a calibração do ar ou leituras flutuantes ao executar a calibração. Entre em contato com a Riken Keiki para a substituição.

8

Armazenamento e descarte

8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos prolongados

O produto deve ser armazenado no seguinte ambiente:

- Em um local escuro a temperaturas e umidade normais, longe da luz solar direta.
- Em um local livre de gases, solventes e vapores.

Armazene o produto em sua caixa de remessa, se retido e disponível. Se a caixa de remessa não estiver disponível, armazene longe de pó e sujeira.



CUIDADO

- Se o produto não for utilizado por longos períodos, armazene com a bateria removida. Vazamentos de bateria podem resultar em incêndio ou ferimentos.

<Procedimento para reutilização>

Realize a calibração se o produto for usado novamente após um período em armazenamento. (Consulte “7-2. Executando calibração” no Manual de Instruções.)

8-2. Descarte do produto

Descarte o produto como resíduo industrial (incombustível) de acordo com os regulamentos locais.



- Descarte as baterias de acordo com os procedimentos especificados pelas autoridades locais.

<Descarte nos Estados-Membros da UE>

Ao descartar o produto em um Estado-Membro da UE, descarte as baterias separadamente.

As baterias devem ser removidas e descartadas adequadamente, de acordo com os sistemas de triagem e coleta ou reciclagem de resíduos estipulados pelos regulamentos dos Estados-Membros da UE.

NOTA

Símbolo do contentor de lixo barrado por uma cruz

O pictograma à direita indica que as baterias devem ser separadas do lixo comum e descartadas adequadamente.

Isto está afixado aos produtos que contêm baterias às quais se aplica a Diretiva 2006/66/EC sobre baterias. Essas baterias devem ser descartadas adequadamente.



9

Resolução de problemas

9-1. Anomalias do produto

Sintoma	Causa	Ação corretiva
A alimentação não pode ser ligada.	As baterias estão gastas.	Desligue a energia e substitua por novas baterias em um local seguro. (Consulte “3-3. Inserir as baterias”.)
	As baterias foram inseridas com a polaridade invertida.	Insira novamente as baterias corretamente. (Consulte “3-3. Inserir as baterias”.)
	O botão POWER/MODE foi pressionado muito brevemente ou por muito tempo.	Para ligar, mantenha pressionado o botão POWER/MODE por pelo menos três segundos até que a campainha toque uma vez. (Consulte “5-3. Ligando”.)
	A tampa da bateria não está completamente fechada.	Feche a tampa da bateria completamente.
Anomalia do sistema: [FAIL SYSTEM] aparece.	Ocorreu uma anomalia do circuito na unidade principal.	Entre em contato com a Riken Keiki para a reparação.
Anomalia do sensor: [FAIL SENSOR] aparece.	A sensibilidade do sensor degradou-se.	Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar a substituição do sensor. (Consulte “7-6-3. Substituição do sensor” no Manual de Instruções.)

Sintoma	Causa	Ação corretiva
Alarme de baixa tensão da bateria: [FAIL BATTERY] aparece.	Os níveis da bateria estão baixos.	Desligue a energia e substitua por novas baterias em um local seguro. (Consulte “3-3. Inserir as baterias”.)
A calibração do ar não é possível. [FAIL AIR] aparece.	Não está sendo fornecido ar fresco ao produto.	Forneça ar fresco ao redor do produto.
	A sensibilidade do sensor degradou-se.	Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar a substituição do sensor. (Consulte “7-6-3. Substituição do sensor” no Manual de Instruções.)
Anomalia do relógio: [FAIL CLOCK] aparece.	Anomalia do relógio interno	Defina a data e a hora. (Consulte “6-12. Configuração de data e hora (DATE)” no Manual de Instruções.) Se esse ocorrer com frequência, o relógio interno pode estar com defeito. Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar a substituição do relógio interno.
O alarme não para mesmo depois que as concentrações de gás caem abaixo do ponto de ajuste do alarme.	O botão POWER/MODE não foi pressionado.	Para OX-04G, OX-04, HS-04, SC-04 (SO2) Os alarmes do produto são de travamento automático. Depois que o alarme ocorrer, pressione o botão POWER/MODE. Para CO-04, CO-04 (C-), CX-04 Se o padrão de alarme de gás for autotravante, pressione o botão POWER/MODE após o alarme ocorrer.

NOTA

- ▶ Esta seção de solução de problemas não trata de todos os problemas que podem ocorrer com o produto. Breves explicações sobre causas e ações corretivas foram fornecidas para ajudar a corrigir problemas comuns que podem ocorrer com frequência. Se os problemas persistirem mesmo após a execução das ações corretivas sugeridas aqui ou forem encontrados sintomas não listados aqui, entre em contato com Riken Keiki.
-

10

Especificações do produto

10-1. Especificações comuns

Visor de concentração	Visor digital LCD (segmentos + ícones)
Indicações do alarme de gás	Lâmpada piscando, sinal sonoro intermitente, indicador de concentração de gás piscando, vibração
Alarme de falha/ autodiagnóstico	Anormalidade do sensor, baixa voltagem da bateria, calibração com defeito, anormalidade do relógio, anormalidade do sistema
Indicações do alarme de falha	Lâmpada intermitente, sinal sonoro intermitente, exibição de informações de falha
Método de amostragem	Tipo de difusão
Alimentação	Especificações de células secas: Bateria alcalina AAA × 2 Especificações da bateria recarregável: Bateria AAA Ni-MH (enloop) × 2
Nível de proteção	IP66/67 equivalente
Construção contra explosão:	construção contra explosão intrinsecamente segura

Classe à prova de explosão	<p><Especificações de células secas> Certificado de conformidade para equipamentos elétricos utilizados em atmosferas potencialmente explosivas: Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX, INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga</p> <p><Especificações da bateria recarregável> Certificado de conformidade para equipamentos elétricos utilizados em atmosferas potencialmente explosivas: Ex ia IIC T3 Ga ATEX: II 1G Ex ia IIC T3 Ga IECEX, INMETRO: Ex ia IIC T3 Ga</p>
Certificações	Certificado de conformidade para equipamentos elétricos utilizados em atmosferas potencialmente explosivas, ATEX, IECEX, INMETRO
Dimensões externas	Aprox. 54 mm (L) × 67 mm (A) × 24 mm (P) (excluindo projeções)
Peso	Aprox. 93 g (incluindo baterias)
Funções	Registrador de dados, vibração, alarme STEL, alarme integrado ou TWA (somente para modelos CO, somente para modelos japoneses), calibração rápida, exibição de valor PEAK, exibição de temperatura

10-2. Especificações por modelo

Modelo	OX-04G	OX-04	HS-04	CO-04	CO-04 (C-)	CX-04		SC-04 (SO2)
Gás alvo de detecção	Oxigênio	Oxigênio	Sulfato de hidrogênio	Monóxido de carbono	Monóxido de carbono (interferência reduzida de hidrogênio)	Monóxido de carbono	Oxigênio	Dióxido de enxofre
Princípio de detecção	Tipo de célula galvânica		Tipo eletroquímico					
Exibir nome	O2	O2	H2S	CO	CO	CO	O2	SO2
Modelo do sensor	OS-BM2 C	ESR-X13P	ESR-A13i	ESR-A13P	ESR-A1CP	ESR-X1DP		ESR-A13D
Faixa de exibição (1 dígito)	0,0 a 40,0 % (0,1)		0,0 a 30,0 ppm (0,1) 30,0 a 200,0 ppm (1,0)	0 a 300 ppm (1) 300 a 2.000 ppm (10)		0 a 300 ppm (1) 300 a 2.000 ppm (10)	0,0 a 40,0 % (0,1)	0,00 a 100,00 ppm (0,05)
Faixa de medição/Faixa de serviço (Padrão japonês)	0,0 a 25,0 %/ 25,0 a 40,0 %		0,0 a 30,0 ppm/ 30,0 a 200,0 ppm	0 a 500 ppm/ 500 a 2.000 ppm		0 a 500 ppm/ 500 a 2.000 ppm	0,0 a 25,0 %/ 25,0 a 40,0 %	0,00 a 20,00 ppm/ 20,00 a 100,00 ppm
Faixa de medição/Faixa de serviço (Modelos de exportação)	0,0 a 25,0 %/ 25,0 a 40,0 %		0,0 a 100,0 ppm/ 100,0 a 200,0 ppm	0 a 500 ppm/ 500 a 2.000 ppm		0 a 500 ppm/ 500 a 2.000 ppm	0,0 a 25,0 %/ 25,0 a 40,0 %	0,00 a 20,00 ppm/ 20,00 a 100,00 ppm
Pontos de ajuste do alarme (Padrão japonês)	L 18,0 % LL 18,0 % H 25,0 % OVER 40,0 %		1° 1,0 ppm 2° 10,0 ppm 3° 10,0 ppm TWA 1,0 ppm STEL 5,0 ppm OVER 200,0 ppm	1° 50 ppm 2° 150 ppm 3° 150 ppm Integrado 150 ppm STEL 200 ppm OVER 2,000 ppm	1° 50 ppm 2° 150 ppm 3° 150 ppm Integrado 150 ppm STEL 200 ppm OVER 2,000 ppm	1° 50 ppm 2° 150 ppm 3° 150 ppm Integrado 150 ppm STEL 200 ppm OVER 2,000 ppm	L 18,0 % LL 18,0 % H 25,0 % OVER 40,0 %	1° 2,00 ppm 2° 5,00 ppm 3° 5,00 ppm TWA 2,00 ppm STEL 5,00 ppm OVER 100,00 ppm
Pontos de ajuste do alarme (Modelos de exportação)	L 18,0 % LL 18,0 % H 25,0 % OVER 40,0 %		1° 5 ppm 2° 30,0 ppm 3° 100,0 ppm TWA 1,0 ppm STEL 5,0 ppm OVER 200,0 ppm	1° 25 ppm 2° 50 ppm 3° 1.200 ppm TWA 25 ppm STEL 200 ppm OVER 2.000 ppm	1° 25 ppm 2° 50 ppm 3° 1.200 ppm TWA 25 ppm STEL 200 ppm OVER 2.000 ppm	1° 25 ppm 2° 50 ppm 3° 1.200 ppm TWA 25 ppm STEL 200 ppm OVER 2.000 ppm	L 18,0 % LL 18,0 % H 25,0 % OVER 40,0 %	1° 2,00 ppm 2° 5,00 ppm 3° 100,00 ppm TWA 2,00 ppm STEL 5,00 ppm OVER 100,00 ppm

10. Especificações do produto

10-2. Especificações por modelo

Faixa de configuração permitida do alarme	L/LL 0,0 a 20,0 % H 21,8 a 40,0 %	1,0 a 200,0 ppm	20 a 2.000 ppm	20 a 2.000 ppm	L/LL 0,0 a 20,0 % H 21,8 a 40,0 %	1,00 a 100,00 ppm	
Padrão do alarme de gás	Autorretentivo	Autorretentivo	Modelos japoneses: Reinicialização automática Modelos de exportação: Autorretentivo	Modelos japoneses: Reinicialização automática Modelos de exportação: Autorretentivo	Autorretentivo	Autorretentivo	
Faixa de temperatura de operação	-20 °C a +50 °C (sem mudanças repentinas)	Ambiente de uso temporário por aprox. 15 minutos: -40 °C a +60 °C (sem alterações súbitas) Ambiente de uso contínuo: -20 °C a +50 °C (sem alterações súbitas)					
Faixa de umidade de operação	10 a 90 %UR (sem condensação)	Ambiente de uso temporário por aprox. 15 minutos: 0 a 95 %UR (sem condensação) Ambiente de uso contínuo: 10 a 90 %UR (sem condensação)					
Faixa de pressão de operação	80 kPa a 120 kPa (80 kPa a 110 kPa para alcance contra explosão)						
Certificações	JIS T 8201: 2010	-	JIS T 8205: 2018	-			
Tempo de operação contínua (Baterias alcalinas)	Aprox. 9.000 horas	Aprox. 3.000 horas	Aprox. 9.000 horas	Aprox. 9.000 horas	Aprox. 6.200 horas	Aprox. 4.600 horas	Aprox. 3.000 horas
Tempo de operação contínua (Baterias Ni-MH)	Aprox. 6.000 horas	Aprox. 2.000 horas	Aprox. 6.000 horas	Aprox. 6.000 horas	Aprox. 4.200 horas	Aprox. 3.000 horas	Aprox. 2.000 horas

*25 °C, sem alarme, sem luz

Histórico de Revisão

Número	Detalhes da revisão	Data de emissão
0	Primeira edição *Corresponde ao Manual de Instruções PT0pt-1940.	09/04/2020
1	Declaração de conformidade *Corresponde ao Manual de Instruções PT0pt-1941.	29/10/2021



EU-Declaration of Conformity

Document No.: 320CE21083



We, RIKEN KEIKI Co., Ltd. 2-7-6, Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744 Japan declare under our sole responsibility that the following product conforms to all the relevant provisions.

Product Name: Portable Gas Monitor
Model: OX-04, OX-04G, HS-04, CO-04, CX-04, SC-04

Council Directives	Applicable Standards
2014/34/EU ATEX Directive	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
2014/30/EU EMC Directive	EN 50270:2015
2011/65/EU RoHS Directive	EN IEC 63000:2018

EU-Type examination Certificate No. DEKRA 19ATEX0097


Notified Body for ATEX

DEKRA Certification B.V. (NB 0344)
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O.Box5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Auditing Organization for ATEX

DNV Product Assurance AS (NB 2460)
Veritasveien 3
1363 Høvik
Norway

The marking of the product shall include the following:

 II 1 G Ex ia IIC T4/T3 Ga

Alternative Marking:

T4: when equipped with primary batteries
T3: when equipped with secondary batteries

Place: Tokyo, Japan

Date: Sep. 22, 2021

Takakura Toshiyuki
General manager
Quality Control Center