

Tragbares Gaswarngerät GX-8000

(TYP O₂)

Bedienungsanleitung

(PT0-098)

RIKEN KEIKI Co., Ltd.

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan

Telefon: +81-3-3966-1113 Fax: +81-3-3558-9110

E-Mail: intdept@rikenkeiki.co.jp

Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/english/

<Inhalt>

1	Beschreibung des Produkts	
1-1.	Vorwort	2
1-2.	Bestimmungsgemäßer Zweck	2
1-3.	Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS	
1-4.	Bestätigungsverfahren für Normen und Explosionssicherheitsspezifikation	
1-4.	Destaugungsverfahlen für Normen und Explosionssichemensspezinkanon	3
2	Wichtige Sicherheitshinweise	1
_		
2-1.	Gefahren	
2-2.	Warnungen	
2-3.	Vorsichtsmaßnahmen	
2-4.	Sicherheitshinweise	9
3	Einzelteile des Produkts	10
3-1.	Hauptgerät und Standardzubehör	10
3-2.	Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile	
J-Z.	Dezelermany and Funktionen der emzemen Telle	13
4	Gebrauch des Gasmessgeräts	16
4-1.	Vor dem Gebrauch des Gaswarngeräts	
4-2.	Vorbereitung zum Einschalten	
4-3.	Grundlegende Betriebsverfahren	
4 -3.	Starten des Gaswarngeräts	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4-5.	Ablauf einer Messung	
4-6.	Betriebsarten	
4-7.	Luftkalibrierungsmodus	
4-8.	Anzeige-/Einstellungsmodus	29
4-9 .	Beenden	33
5	Operationen und Funktionen	3/
5-1.	Gasalarm-Aktivierung (nur TYP O ₂ , L)	
	g · ,	
5-2.	Fehleralarm-Aktivierung	
5-3.	Sonstige Funktionen	36
6	Wartung	37
6-1.	Wartungsintervalle und zu wartende Elemente	37
6-2.	Gaskalibrierverfahren	
6-3.	Reinigung	
6-4.	Austausch von Teilen	
U- 4 .		
7	Aufbewahrung und Entsorgung	41
7-1.	Vorgehensweisen beim Aufbewahren des Gaswarngeräts oder längerem	
	Nichtgebrauch	41
7-2.	Vorgehensweise zur erneuten Verwendung des Gaswarngeräts	41
7-3.	Entsorgung	
1-0.	Littorigung	72
8	Problembeseitigung	43
9	Produktspezifikationen	45
9-1.	Liste der Spekifikationen	
9-2.	Zubehörliste	
J- <u>Z</u> .	Zapononioto	71
10	Begriffsdefinitionen	48

1

Beschreibung des Produkts

1-1. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unser tragbares Gaswarngerät GX-8000 (TYP O₂) entschieden haben. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Modellbezeichnung des Produkts, das Sie erworben haben, in den Spezifikationen in dieser Anleitung enthalten ist.

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des Gaswarngeräts und gibt seine Spezifikationen an. Es enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Gaswarngeräts erforderlich sind. Nicht nur Erstbenutzer, sondern auch Benutzer, die das Produkt bereits verwendet haben, müssen die Bedienungsanleitung durchlesen und verstehen, um Wissen und Erfahrung vor Verwendung des Gaswarngeräts zu verbessern.

1-2. Bestimmungsgemäßer Zweck

Dieses Produkt ist ein Gaswarngerät, das für das Messen von Sauerstoff in der Luft verwendet wird. Die Erkennungsleistung ist nicht vorgesehen, Leben oder Sicherheit zu gewährleisten.

Es sind zwei Arten von Gaswarngeräten verfügbar: das eine ermöglicht die Gasalarm-Aktivierung (TYP O₂, L) und das andere die Deaktivierung (TYP O₂, N). Prüfen Sie daher die Spezifikationen vor Verwendung und führen Sie die Gasmessung entsprechend dem Zweck durch.

Neben dieser Bedienungsanleitung ist eine Bedienungsanleitung für das

Datenlogger-Managementprogramm (Option) für das Gaswarngerät erhältlich. Wenden Sie sich an RIKEN KEIKI, wenn es benötigt wird.

1-3. Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS


GEFAHR	Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften oder sogar tödlichen Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.
WARNUNG	Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.
VORSICHT	Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu kleineren Verletzungen und Sachschäden führen kann.
HINWEIS	Dieser Hinweis gibt Tipps für die Handhabung.

GX-8000 - 2 -

1-4. Bestätigungsverfahren für Normen und Explosionssicherheitsspezifikation

Dieses Instrument besitzt einige Spezifikationen, die von den den Standards oder der zertifizierten Explosionssicherheit abhängen. Bitte überprüfen Sie die Spezifikation des Messgeräts vor Gebrauch. Bei Geräten mit CE-Kennzeichnung beachten Sie bitte die Konformitätserklärung am Ende dieser Anleitung. Sie können die Spezifikation des Geräts wie folgt auf dem Typenschild überprüfen.



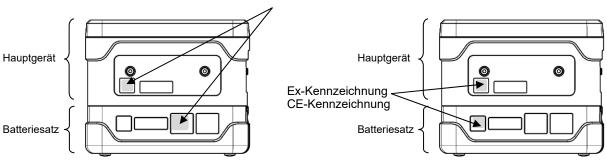

Japan Ex-Typenschild

ATEX/IECEx, CE-Kennzeichnung Typenschild


2

Wichtige Sicherheitshinweise

2-1. Gefahren



GEFAHR

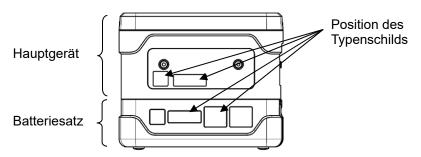

Über den Explosionsschutz des Hauptgeräts

- Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
- Beim Messen der Sauerstoffkonzentration nur Gemische aus Luft und brennbaren Gasen oder Dämpfen und toxischen Gasen messen.
- Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus elektrostatischer Aufladung resultieren.
 - (1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
 - (2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 M Ω oder weniger) stehen.
- Die Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts.

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts	Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann
GX-8000 / TC19439	BUL-8000(G) / TC19437 BUD-8000(G) / TC19438
GX-8000 / TC21222	BUL-8000(G1) / TC21223 BUD-8000(G1) / TC21224

GX-8000 - 4 -



GEFAHR

• Die Spezifikationen der Hauptgeräte lauten:

Pumpenschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A, zulässige

Leistung 1138 mW

Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A,

zulässige Leistung 853 mW

Summerschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A,

zulässige Leistung 441 mW

Hauptschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A,

zulässige Leistung 733 mW

Backup-Schaltkreis: 3,0 V DC, 10 μ A Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C

Explosionsschutzgrad des Hauptgeräts ist Ex ia II C T4 X.

Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit

Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.

• Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus elektrostatischer Aufladung resultieren.

(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).

(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 M Ω oder weniger) stehen.

 Das Hauptgerät, das angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit.

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit	Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts, das angeschlossen werden kann
BUL-8000(G) / TC19437 BUD-8000(G) / TC19438	GX-8000 / TC19439
BUL-8000(G1) / TC21223 BUD-8000(G1) / TC21224	GX-8000 / TC21222

Die Spezifikationen der Lithium-Ionen-Batterieeinheit lauten:

Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale

Leistung 901 mW

Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A,

maximale Leistung 618 mW

Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A,

maximale Leistung 330 mW

Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A,

maximale Leistung 526 mW

Batterieladekontakt: Zulässiger Strom von 250 V AC 50/60 Hz

Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C

Explosionsschutzgrad der Lithium-lonen-Batterieeinheiten ist Ex ia II C T4.

• Die Spezifikationen der Trockenbatterieeinheit lauten:

Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale

Leistung 1138 mW

Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834

A, maximale Leistung 853 mW

Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A,

maximale Leistung 441 mW

Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A,

maximale Leistung 733 mW

Stromversorgung 4,5 V DC, 250 mA (Typ LR6, hergestellt von Toshiba, 3 Stck.)

Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C

Explosionsschutzgrad der Trockenbatterieeinheiten ist Ex ia II C T4.



GEFAHR

Über die Kombination

- Vergewissern Sie sich, dass das Produktmodell auf dem Typenschild und die Kombination aus Hauptgerät und Batterieeinheit richtig ist.
 - Ungeeignete Modellkombinationen entsprechen nicht dem zertifizierten Explosionsschutz.
- IP-Schutzart: IP20

Über den Gebrauch

- Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase ausgeblasen werden können.
- Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luft oder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.

GX-8000 - 6 -

2-2. Warnungen



WARNUNG

Druck an der Messstelle

- Das Gaswarngerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wenn der Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gaswarngeräts mit übermäßig hohem Druck beaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungen erzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das Gaswarngerät einwirkt.
- Schließen Sie den Gasprobenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer Druck als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt werden.

Handhabung des Sensors

Der Sensor des galvanischen Elements enthält Elektrolyt und darf nicht zerlegt werden. Elektrolyt kann bei Kontakt mit der Haut schwere Hautverätzungen verursachen und bei Kontakt mit den Augen zur Erblindung führen.

Wenn Elektrolyt an Ihren Kleidern haftet, verfärben sich die betroffenen Bereiche oder sie zersetzen sich. Reinigen Sie bei Kontakt den kontaminierten Bereich sofort mit reichlich Wasser.

Frischluftjustierung in der Atmosphäre

Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Justierung auf Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.

Reaktion auf Gasalarm

Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Kontrolle des Batteriestands

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gaswarngerät zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterien leer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie gegen neue aus.
- Wenn ein Alarm vom Typ "Batteriespannung schwach" ansteht, ist keine Gasmessung möglich.
 Wenn der Alarm während des Gebrauchs erfolgt, schalten Sie die Stromversorgung aus und laden Sie die Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.

Sonstiges

- Gaswarngerät nicht ins Feuer werfen.
- Gaswarngerät nicht in einer Waschmaschine oder einem Ultraschallreiniger waschen.
- Die Öffnung für den akustischen Signalton darf nicht blockiert werden. Andernfalls ist der Alarmton nicht zu hören.
- Batterieeinheit nicht bei eingeschaltetem Gerät herausnehmen.

2-3. Vorsichtsmaßnahmen



VORSICHT

Gaswarngerät nicht an Orten verwenden, an denen er Öl, Chemikalien usw. ausgesetzt ist. Gaswarngerät nicht absichtlich unter Wasser tauchen.

- Nicht an einem Ort verwenden, an dem das Gaswarngerät Flüssigkeiten wie Öl und Chemikalien ausgesetzt ist.
- Das Gaswarngerät entspricht zwar IP67, ist aber nicht wasserdruckbeständig. Gaswarngerät nicht an Orten verwenden, an denen ein hoher Wasserdruck auf es wirkt (unter einem Wasserhahn, in der Dusche usw.), und es nicht längere Zeit unter Wasser tauchen. Das Gaswarngerät ist nur in Frischwasser und Leitungswasser wasserdicht, nicht in heißem Wasser, Salzwasser, Waschmittel, Chemikalien, menschlichem Schweiß usw.
- Gasein- und -austritt sind nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass kein Wasser wie z. B. Regenwasser in diese Teile gelangt. Andernfalls kann es zu Problemen kommen und es ist keine Gaslecksuche möglich.
- Gaswarngerät nicht an einem Ort ablegen, an dem sich Wasser oder Schmutz ansammelt.
 Wenn das Gaswarngerät an einem solchen Ort abgelegt wird, kann dies Fehlfunktionen verursachen, wenn Wasser oder Schmutz in die Öffnung, den Gaseintritt usw. gelangt.
- Beachten Sie, dass durch eindringendes Schmutzwasser, Staub, Metallstaub usw. die Empfindlichkeit der Sensoren deutlich herabgesetzt wird. Seien Sie vorsichtig, wenn das Gaswarngerät in Umgebungen eingesetzt wird, in denen solche Elemente vorhanden sind.

Gaswarngerät nicht an einem Ort verwenden, an dem die Temperatur unter -20 °C fällt oder über 50 °C steigt.

- Der Betriebstemperaturbereich des Gaswarngeräts ist -20 bis 50 °C. Gaswarngerät nicht bei höheren Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten und Drücken oder bei niedrigeren Temperaturen als dem Betriebsbereich verwenden.
- Längeren Gebrauch des Gaswarngeräts an einem Ort, an dem es dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist, vermeiden.
- Gaswarngerät nicht in einem durch die Sonne erwärmten Auto aufbewahren.

Beachten Sie die Einsatzbeschränkungen, um Kondenswasserbildung im Inneren des Gaswarngeräts oder des Gasprobenahmeschlauchs zu vermeiden. Kondenswasser im Gaswarngerät oder im Gasprobenahmeschlauch führt zu Verstopfung oder

Kondenswasser im Gaswarngerät oder im Gasprobenahmeschlauch führt zu Verstopfung oder Gasadsorption und kann die genaue Gasmessung behindern. Aus diesem Grund muss die Bildung von Kondenswasser vermieden werden. Überwachen Sie neben der Betriebsumgebung auch sorgfältig die Temperatur/Feuchtigkeit des Messpunkts, um Kondenswasserbildung im Gaswarngerät oder Gasprobenahmeschlauch zu verhindern. Bitte beachten Sie die Einsatzbeschränkungen.

Keinen Transceiver in der Nähe des Gaswarngeräts verwenden.

- Funkwellen eines Transceivers in der Nähe des Gaswarngeräts können die Messwertanzeige stören. Wenn ein Transceiver verwendet wird, muss dies an einem Ort erfolgen, an dem er nicht stört.
- Gaswarngerät nicht in der Nähe eines Geräts verwenden, das starke elektromagnetische Wellen abgibt (Hochfrequenz- oder Hochspannungsgeräte).

Vor Verwendung des Gaswarngeräts überprüfen, dass die Pumpenantriebsanzeige rotiert. Wenn die Pumpenantriebsanzeige nicht rotiert, kann die Gasmessung nicht richtig durchgeführt werden. Prüfen Sie, ob Durchfluss verloren geht.

Versäumen Sie niemals die regelmäßige Wartung.

Das Gasmessgerät ist ein Sicherheitsgerät; als solches muss es regelmäßig gewartet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der fortgesetzte Gebrauch des Gaswarngeräts ohne vorschriftsmäßige Wartung beeinträchtigt die Empfindlichkeit des Sensors und führt zu ungenauen Gasmessungen.

Sonstiges

- Durch unnötige Betätigung der Tasten können die Einstellungen geändert werden, mit der Folge, dass Alarme nicht korrekt aktiviert werden. Gaswarngerät nur mithilfe der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren betreiben.
- Gaswarngerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Die Wasserdichtheit und der Explosionsschutz sowie die Genauigkeit könnten sich sonst verschlechtern.
- Gaswarngerät während des Aufladens nicht verwenden.

GX-8000 - 8 -

2-4. Sicherheitshinweise

Beachten Sie Folgendes zur Aufrechterhaltung des Explosionsschutzsystems.

<ATEX/IECEx-Spezifikationen>

- •Das tragbare Gaswarngerät Modell GX-8000 ist ein Gaswarngerät für die Messung von Sauerstoff in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- •Die Gasprobenahme erfolgt durch Ansaugen mithilfe der integrierten Mikropumpe.
- •Als Batterie kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder eine Alkali-Trockenbatterie gewählt werden. Die Lithium-Ionen-Batterieeinheit hat die Bezeichnung BUL-8000(G), BUL-8000(G1) und die Alkali-Trockenbatterie hat die Bezeichnung BUD-8000(G), BUD-8000(G1).
- •Die Batterieeinheit kann auch von Endbenutzern ausgetauscht werden.

Sicherheitsspezifikation

- •Ex ia II C T4 Ga (ohne NC-6215) •Ex ia II B T4 Ga (mit NC-6215)
- $\langle \epsilon_{x} \rangle$

II 1 G Ex ia II C T4 Ga (ohne NC-6215)

- II 1 G Ex ia II C T4 Ga (mit NC-6215)
- •Umgebungstemperaturbereich für die Verwendung: -20 °C +50 °C
- •Umgebungstemperaturbereich beim Aufladen der Batterie: 0 °C +40 °C

Elektrische Daten

- Stromversorgung der Lithium-Ionen-Batterieeinheit: BUL-8000(G), BUL-8000(G1) Zwei parallel geschaltete Lithium-Ionen-Zellen im Batteriepack BP-8000,BP-8000(1) vom Typ Maxell INR18650PB1. Um = 250 V.
- Stromversorgung der Alkali-Batterieeinheit: BUD-8000(G), BUD-8000(G1) Drei in Reihe geschaltete Alkali-Batterien des Typs AA, LR6, hergestellt von Toshiba.
- Backup-Batterietyp CR1220 hergestellt von Maxell.

Zertifikatnummern

IECEx-Zertifikatnummer: IECEx KEM 10.0038ATEX-Zertifikatnummer: KEMA 10ATEX 0085

Liste der Normen

•IEC 60079-0: 2017 •IEC 60079-11: 2011 •EN IEC 60079-0:2018 •EN60079-11: 2012

WARNUNG

- Darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
- Darf nur mit dem zugehörigen Ladegerät aufgeladen werden.
- •Die Batterie darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
- •Trockenbatterien dürfen nicht an einem explosionsgefährdeten Ort gewechselt werden.
- Nicht versuchen, das Instrument zu zerlegen oder zu ändern.
- •Nur Batterietyp BUD-8000(G), BUD-8000(G1) mit drei in Reihe geschalteten Alkali-Batterien des Typs AA, LR6, hergestellt von Toshiba oder aufladbare Batterieeinheit Typ BUL-8000(G), BUL-8000(G1) verwenden.

A: Produktionsjahr (0-9)

- B: Herstellungsmonat (1-9, XYZ für Okt.-Dez.)
- C: Produktionscharge
- D: Seriennummer
- E: Fabrikcode

Zusätzliche Informationen

Die Leistung des tragbaren Gaswarngeräts GX-8000 als Sicherheitsvorrichtung ist von diesem Zertifikat nicht abgedeckt.



RIKEN KEIKI Co., Ltd.

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan

Telefon : +81-3-3966-1113 Fax : +81-3-3558-9110 E-Mail : intdept@rikenkeiki.co.jp

Website : https://www.rikenkeiki.co.jp/english/

3

Einzelteile des Produkts

3-1. Hauptgerät und Standardzubehör

Nach Öffnen der Verpackung Hauptgerät und Zubehör prüfen. Sollte etwas aus der folgenden Liste nicht enthalten sein, RIKEN KEIKI kontaktieren.



<Standardzubehör>

• Alkali-Batterie der Größe AA: 3



 Gasprobenahmebeutel und Gasprobenahmeschlauch: 1



- Schulterriemen: 1
- Bedienungsanleitung
- Produktgarantie



GEFAHR

Über den Explosionsschutz des Hauptgeräts

- Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
- Beim Messen der Sauerstoffkonzentration nur Gemische aus Luft und brennbaren Gasen oder Dämpfen und toxischen Gasen messen.
- Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus elektrostatischer Aufladung resultieren.
 - (1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
 - (2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
- Die Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts.

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts	Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann
GX-8000 / TC19439	BUL-8000(G) / TC19437 BUD-8000(G) / TC19438
GX-8000 / TC21222	BUL-8000(G1) / TC21223 BUD-8000(G1) / TC21224

GX-8000 - 10 -



GEFAHR

• Die Spezifikationen der Hauptgeräte lauten:

Pumpenschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A, zulässige

Leistung 1138 mW

Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A,

zulässige Leistung 853 mW

Summerschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A,

zulässige Leistung 441 mW

Hauptschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A,

zulässige Leistung 733 mW

Backup-Schaltkreis: 3,0 V DC, 10 μA Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C

• Explosionsschutzgrad der Hauptgeräte ist Ex ia II C T4 X.

Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit

Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.

• Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus elektrostatischer Aufladung resultieren.

(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).

(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.

• Das Hauptgerät, das angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit.

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit	Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts, das angeschlossen werden kann
BUL-8000(G) / TC19437 BUD-8000(G) / TC19438	GX-8000 / TC19439
BUL-8000(G1) / TC21223 BUD-8000(G1) / TC21224	GX-8000 / TC21222

Die Spezifikationen der Lithium-Ionen-Batterieeinheit lauten:

Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale

Leistung 901 mW

Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A,

maximale Leistung 618 mW

Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A,

maximale Leistung 330 mW

Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A,

maximale Leistung 526 mW

Batterieladekontakt: Zulässiger Strom von 250 V AC 50/60 Hz

Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C

Explosionsschutzgrad der Lithium-lonen-Batterieeinheiten ist Ex ia II C T4.

Die Spezifikationen der Trockenbatterieeinheit lauten:

Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale

Leistung 1138 mW

Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834 A,

maximale Leistung 853 mW

Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A,

maximale Leistung 441 mW

Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A,

maximale Leistung 733 mW

Stromversorgung: 4,5 V DC, 250 mA (Typ LR6, hergestellt von Toshiba, 3 Stck.)

Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C

Explosionsschutzgrad der Trockenbatterieeinheiten ist Ex ia II C T4.



GEFAHR

Über die Kombination


- Vergewissern Sie sich, dass das Produktmodell auf dem Typenschild und die Kombination aus Hauptgerät und Batterieeinheit richtig sind.
 - Ungeeignete Modellkombinationen entsprechen nicht dem zertifizierten Explosionsschutz.
- IP-Schutzart: IP20

HINWEIS


Modell der Batterieeinheit mit dem am Gerät angebrachten Typenschild.

Ein Typenschild, das ein kompatibles Modell angibt, ist an der Batterieeinheit angebracht, um die Verwendung des Gaswarngeräts in Kombination mit einer falschen Einheit zu vermeiden.

Diese Information prüfen und korrekte Kombination verwenden.

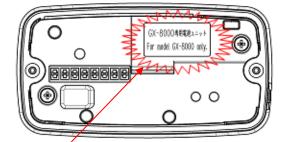

(Draufsicht der Batterieeinheit)



Typenschild


- 12 -

(Seitenansicht der Batterieeinheit)

GX-8000

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile

< Übersichtszeichnung>

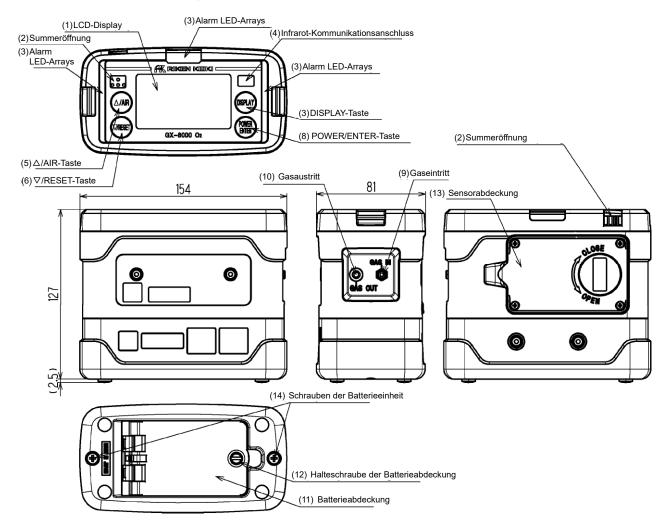

(1)	LCD-Display	Zeigt Gaskonzentrationen, Alarme usw. an.
(2)	Summeröffnung	Gibt bei Alarm einen Summerton ab. (Gasaustritt nicht blockieren.)
(3)	Alarm LED-Arrays	Die Lampe blinkt als Reaktion auf einen Alarm.
(4)	Infrarot-Kommunikationsanschluss	Wird zur Durchführung von Datenkommunikationen mit einem PC im Datenloggermodus verwendet.
(5)	▲/AIR-Taste	Diese Taste muss gedrückt gehalten werden, um eine Frischluftjustierung durchzuführen.
(6)	▼/RESET-Taste	Bei Auftreten eines Alarms, diesen Schalter zum Zurücksetzen des Alarms drücken.
(7)	DISPLAY-Taste	Diese Taste muss gedrückt werden, um zwischen den Anzeigearten zu wechseln.
(8)	POWER/ENTER-Taste	Schaltet das Gerät ein und aus.
(9)	Gaseintritt	Zum Anschließen eines Probenahmeschlauchs.
(10)	Gasaustritt	Hier wird das in das Gaswarngerät angesaugte Gas abgegeben. (Gasaustritt nicht blockieren.)
(11)	Batterieabdeckung	Abdeckung zum Öffnen bzw. Schließen beim Austauschen der Batterien. Muss während der Verwendung des Gaswarngeräts geschlossen sein.
(12)	Halteschraube der Batterieabdeckung	Befestigen der Batteriefachabdeckung.
(13)	Sensorabdeckung	Es befindet sich ein Sensor im Inneren. Darf nur für den Austausch des Sensors geöffnet werden.
(14)	Schrauben der Batterieeinheit	Diese Schrauben zum Abnehmen und Austauschen des Batteriepacks drehen.




VORSICHT


- Stechen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung des akustischen Signaltons. Die Einheit kann fehlerhaft funktionieren oder beschädigt werden, wenn Wasser oder Fremdkörper usw. dort eindringen.
- Entfernen Sie nicht die Verblendung vom Display. Andernfalls kann die Wasser- und Staubfestigkeit herabgesetzt werden.
- Befestigen Sie keinen Aufkleber an der Infrarotöffnung. Andernfalls wird die Infrarotkommunikation behindert.

GX-8000 - 14 -

<LCD-Display>

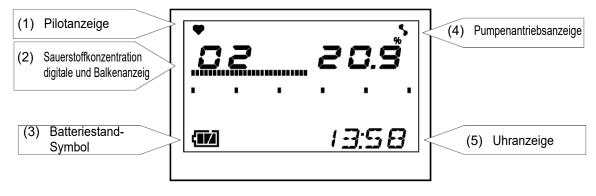

TYP O2, L

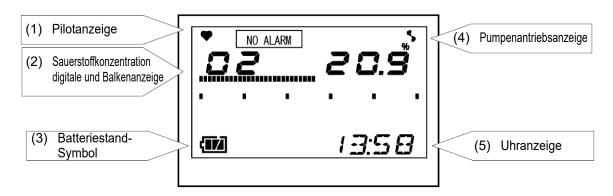

TYP O2, N

(1)	Pilotanzeige	Zeigt den Betriebsstatus im Lecksuchmodus an. Normalzustand: Blinkend
(2)	Sauerstoffkonzentration digitale und Balkenanzeige	Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im Balkendiagramm an.
(3)	Batteriestand-Symbol	Der Batteriestand wird angezeigt. Bedeutung der Batteriestand-Symbole siehe Informationen unten.
(4)	Pumpenantriebsanzeige	Zeigt den Ansaugstatus im Messmodus an. Normalzustand: Rotierend
(5)	Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Zeit an.

HINWEIS =

Die Symbole für den Batteriestand haben folgende Bedeutung:

: Ausreichend / Schwach / Muss aufgeladen werden

HINWEIS

Bei dem Gerät ohne Gasalarm-Aktivierung (TYP O_2 , N) wird [NO ALARM] auf dem Display angezeigt, um anzugeben, dass keine Gasalarm-Aktivierung durchgeführt wird.

4

Gebrauch des Gasmessgeräts

4-1. Vor dem Gebrauch des Gaswarngeräts

Nicht nur Nutzer, die zum ersten Mal mit einem solchen Produkt arbeiten, sondern auch Nutzer, die das Produkt bereits verwendet haben, müssen die Vorsichtshinweise für den Betrieb beachten. Eine Missachtung dieser Vorsichtshinweise kann dazu führen, dass das Gaswarngerät beschädigt wird und die Gasmessung ungenau ist.

4-2. Vorbereitung zum Einschalten

Vor Beginn der Gasmessung müssen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen lesen und verstehen. Ein Ignorieren dieser Vorsichtsmaßnahmen kann die korrekte Gasmessung verhindern.

- Prüfen, ob der Batteriezustand ausreichend ist.
- Prüfen, dass sich kein Knick und kein Loch im Gasprobenahmeschlauch befindet.
- Prüfen, dass der Filter im Gasprobenahmebeutel frei von Staub oder Verstopfung ist.
- Prüfen, ob das Gaswarngerät, der Gasprobenahmebeutel und der Gasprobenahmeschlauch richtig angeschlossen sind.

GX-8000 - 16 -

<Anbringen der Batterien>

Wenn das Gaswarngerät zum ersten Mal verwendet wird oder wenn die Batterien verbraucht sind, müssen Sie neue Alkali-Batterien der Größe AA einlegen.




VORSICHT


<Austausch>

- Vor Austauschen der Batterien Gaswarngerät ausschalten.
- Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich austauschen.
- Ersetzen Sie alle drei Batterien gleichzeitig durch neue.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien.
- Wenn die Halteschraube der Batterieabdeckung nicht komplett festgezogen ist, können die Trockenbatterien herausfallen oder durch den Spalt kann Wasser ins Innere gelangen. Außerdem kann Wasser eindringen, wenn Fremdkörper unter der Batterieeinheit eingeschlossen sind.

<Batterien>

- AA Alkali-Batterien verwenden.
 Es können keine aufladbaren Batterien verwendet werden.
- Halteschraube der Batterieabdeckung mit einem Flachkopf-Schraubendreher oder einer Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
- (2) Polarität der Batterien beachten und alle drei Batterien durch neue ersetzen.
- (3) Batterieabdeckung schließen und Halteschrauben der Batterieabdeckung festziehen.

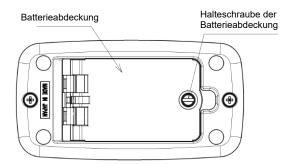

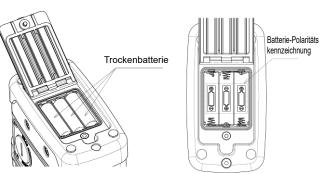

<Aufladen von Batterien>

(bei Verwendung der optionalen Einheit BUL-8000(G), BUL-8000(G1))

Wenn das Gaswarngerät erstmals verwendet wird oder wenn die Batterie schwach ist, sollten Sie das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät zum Aufladen der Batterien verwenden.



VORSICHT

- Dediziertes mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät verwenden.
- Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
- Batterien bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 40 ° aufladen.
- Gaswarngerät während des Aufladens nicht verwenden. Es sind keine korrekten Messungen möglich. Außerdem altern die Batterien schneller und haben eine kürzere Lebensdauer.
- Das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät ist weder wasserfest noch staubdicht. Batterien nicht aufladen, wenn das Gaswarngerät nass ist.
- Das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät ist nicht explosionsgeschützt.
- (1) Abdeckung der Aufladebuchse des Gaswarngeräts öffnen.



VORSICHT

Nicht zu fest an der Abdeckung der Aufladebuchse ziehen. Sie könnte beschädigt werden.

- (2) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen Ladegeräts in die Aufladebuchse des Gaswarngeräts stecken.
- (3) Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät an die Wandsteckdose anschließen.

Wenn das Aufladen beginnt, leuchtet die Ladeanzeigelampe (rot).

(Ladedauer: Höchstens drei Stunden, bis die

Batterien vollständig geladen sind)

- (4) Nach Beendigung des Aufladens erlischt die Ladeanzeigelampe.
- (5) Nach Beendigung des Aufladens mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät von der Wandsteckdose trennen.
- (6) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen Ladegeräts aus der Strombuchse des Gaswarngeräts ziehen und Abdeckung der Aufladebuchse wieder anbringen. Abdeckung der Aufladebuchse ganz herunter drücken.




VORSICHT

- Gaswarngerät nicht mit abgenommener Abdeckung der Aufladebuchse verwenden. Es können Staub oder Wasser in das Gaswarngerät gelangen und dies kann Fehlfunktionen verursachen. Abdeckung der Aufladebuchse austauschen, wenn sie beschädigt ist.
- Wenn die Abdeckung der Aufladebuchse nicht vollständig geschlossen ist, kann Wasser in die Strombuchse gelangen. Dasselbe passiert, wenn kleinste Fremdkörper unter die Abdeckung gelangen.
- Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose trennen.

HINWEIS

- Die Batterie kann während des Ladevorgangs heiß werden, dies ist kein Fehler.
- Die Temperatur des Gaswarngeräts ist unmittelbar nach Ende des Aufladens hoch. Lassen Sie es 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es verwenden. Andernfalls können keine korrekten Messungen erhalten werden.
- Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal geladen werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe nicht auf.

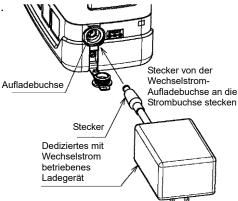


GX-8000


<Abnehmen der Batterieeinheit>

- (1) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit lösen. (Sie müssen nicht komplett entfernt werden.)
- (2) Batterieeinheit abnehmen.
- (3) Neue Batterieeinheit anbringen.





Schrauben der Batterieeinheit



Unterseite des Gaswarngeräts

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass die Batterieeinheit in der richtigen Ausrichtung eingebaut ist, indem Sie die Orte der Anschlussklemmen und die hervorstehenden Bereiche prüfen.

(4) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit sicher festziehen.



VORSICHT

- Vor Austauschen der Batterieeinheit Gaswarngerät ausschalten.
- Batterieeinheit in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich anbringen oder entfernen.
- Wenn die Schraube der Batterieeinheit nicht komplett festgezogen ist, kann die Batterieeinheit herausfallen oder durch den Spalt kann Wasser ins Innere gelangen.
 Außerdem kann Wasser eindringen, wenn Fremdkörper unter der Batterieeinheit eingeschlossen sind.
- Gummidichtung nicht beschädigen.
- Um die Wasser- und Staubdichtheit zu erhalten, sollte die Gummidichtung unabhängig von ihrem Zustand alle zwei Jahre ausgetauscht werden.

<Anschluss des Gasprobenahmebeutels und des Gasprobenahmeschlauchs>

- Gasprobenahmebeutel am Ende des Gasprobenahmeschlauchs befestigen.
- Probenahmeschlauch sicher am Gaseintritt (GAS IN) des Gaswarngeräts anschließen.





Probenahmeschlauch in den Gaseintritt (GAS IN) stecken, bis er einrastet, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.




VORSICHT

- Nur einen von RIKEN KEIKI spezifizierten Gasprobenahmeschlauch verwenden.
- Gaswarngerät mit angeschlossenem Gasprobenahmebeutel verwenden, damit keine Fremdkörper angesaugt werden können.
- Gasprobenahmebeutel und Gasprobenahmeschlauch durch manuelles Festziehen, ohne Werkzeuge, anschließen. Bei zu starkem Festziehen mit einem Werkzeug kann der Kunststoffteil des Gasprobenahmebeutels brechen.

GX-8000 - 20 -

4-3. Grundlegende Betriebsverfahren

Normalerweise erfolgt die Gasmessung im Gasmessmodus. (Der Gasmessmodus ist nach dem Einschalten aktiv.)

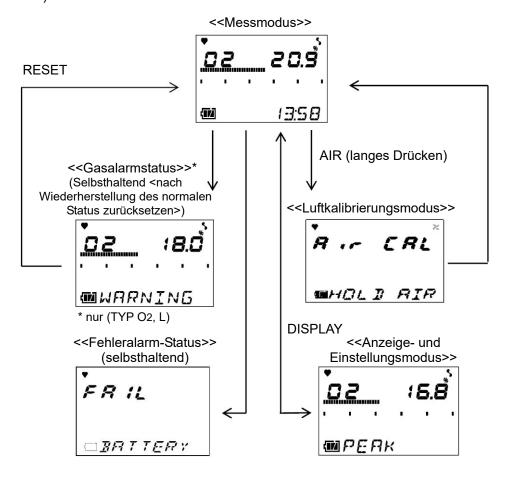

- 21 -


4-4. Starten des Gaswarngeräts

<<Vorgehensweise bei Inbetriebnahme>>(Ca. 30 Sekunden) POWER-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. LCD Die Alarmlampe leuchtet. Alle LCDs leuchten auf. Summer ertönt einmal. (Piep) Datum/Uhrzeit-Anzeige 10:58 Anzeige der Batteriespannung BREE. 38 ■月上 -- H Bezeichnung des Gases 88 17 Vollskalenanzeige **™**F Anzeige Erster Alarmeinstellwert OFF **■NARNING ■NARNIN**□ TYP O2, N Anzeige Zweiter Alarmeinstellwert **™**ALARM

TYP O2, L

TYP O2, N

MALARM

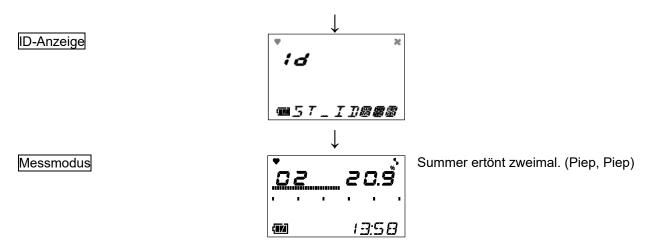



VORSICHT

Führen Sie nach dem Starten eine Luftkalibrierung durch, bevor Sie eine Gasmessung durchführen (Luftkalibrierungsmodus).

HINWEIS I


- Ein Alarm wegen Anomalie des Sensors wird vor Aufrufen des Messmodus ausgegeben, wenn eine Anomalie des Sensors vorliegt. Bitte wenden Sie sich umgehend an RIKEN KEIKI. Es können keine Gase erkannt werden, wenn eine Anomalie des Sensors vorliegt.
- Bei einem Fehler in der integrierten Uhr kann ein Fehleralarm [FAIL CLOCK] ausgegeben werden.
 Drücken Sie die RESET-Taste. Der Fehleralarm wird vorübergehend zurückgesetzt und die Messung wird gestartet, wobei die Zeit der Uhr falsch bleibt.

- 23 -

4-5. Ablauf einer Messung

Stellen Sie den Gasprobenahmebeutel im Messmodus in der Nähe des Messbereichs auf und notieren Sie den Messwert auf der Anzeige.

Beispiel für die Anzeige

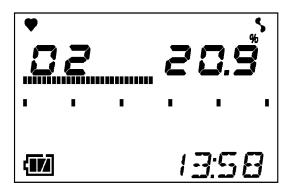

<- Beispiel für die Anzeige O₂-Konzentration: 20,9 % Uhrzeit: 13:58

Batteriestand: Ausreichend

TYP O2, L



GEFAHR

- Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase ausgeblasen werden können.
- Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luft oder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.



WARNUNG

- Das Gaswarngerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wenn der Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gaswarngeräts mit übermäßig hohem Druck beaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungen erzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das Gaswarngerät einwirkt.
- Schließen Sie den Probenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer Druck als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt werden.
- Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Justierung auf Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.
- Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gaswarngerät zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterien leer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie gegen neue aus.
- Wenn ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" ansteht, ist keine Gasmessung möglich. Wenn der Alarm während des Gebrauchs erfolgt, schalten Sie die Stromversorgung aus und laden Sie die Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.
- Die Öffnung für den akustischen Signalton darf nicht blockiert werden. Andernfalls ist der Alarmton nicht zu hören.

GX-8000 - 24 -



VORSICHT

- Befestigen Sie vor der Gasmessung die im Lieferumfang den Gasmessgeräts enthaltenen Gasprobenahmebeutel am Gerät, um Störungen durch Luftstaub zu vermeiden.
- Bei Messungen von Sauerstoffkonzentrationen in inerten Gasen muss die Kohlendioxidkonzentration in dem inerten Gas unter 15 % liegen. Bei Verwendung des Gaswarngeräts in inertem Gas mit einer Kohlendioxidkonzentration von 15 % oder höher muss die Messung in so kurzer Zeit wie möglich durchgeführt werden. Der längere Einsatz des Gaswarngeräts bei hohen Konzentrationen kann die Lebensdauer des Sauerstoffsensor verringern.
- Verwenden Sie das Gaswarngerät mit der LCD-Display nach oben zeigend. Wenn das Gaswarngerät mit der LCD-Display in geneigter oder flacher Ausrichtung verwendet wird, werden möglicherweise nicht die korrekten Werte angezeigt.


HINWEIS •

- In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen wird die Betriebsdauer verkürzt, weil die Batterien stärker beansprucht werden.
- Bei niedriger Temperatur kann auch die LCD-Display langsamer reagieren.

<Manueller Speicher>

Jeder Sofortwert während einer Messung kann aufgezeichnet werden. (insgesamt bis zu 256 Datenpunkte). Wenn die Anzahl der aufgezeichneten Datenpunkte ihren Maximalwert erreicht, werden die Daten, beginnend mit der ältesten Aufzeichnung, überschrieben.

(1) Halten Sie zur Vorbereitung auf die Aufzeichnung im Messmodus die ▼/RESET-Taste gedrückt und drücken Sie die ▲/AIR-Taste (etwa eine Sekunde lang). Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

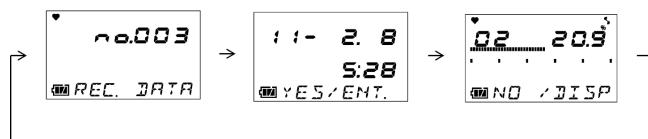

HINWEIS

Auf dem Bildschirm werden abwechselnd die Speichernummer, das Datum und der Sofortwert angezeigt. Gehen Sie zum nächsten Schritt, um die Aufzeichnung durchzuführen. An diesem Punkt wird noch kein Wert aufgezeichnet. Wenn Sie keinen Wert aufzeichnen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Messmodus zurückzukehren.

- (2) Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Datum und der Sofortwert zum Zeitpunkt des Drückens der ENTER-Taste werden aufgezeichnet.
- (3) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Aufzeichnung abgeschlossen.



Kehrt in den Messmodus zurück.

- 25 - **GX-8000**

4-6. Betriebsarten


Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten zu den verschiedenen Betriebsarten.

Betriebsart	Element	LCD-Display	Details
Messmodus	_	Konzentrationsanzeige	Normalzustand
		<u>* 0 2 2 0.3</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Luftkalibrierungsmodus	_	[Air CAL]	Nulleinstellung durchführen.
Anzeige- und Einstellungsmodus	Spitzenwertanzeige	[PEAK]	Anzeige der minimalen Konzentration, die während der Messung zwischen dem Einschalten und dem aktuellen Zeitpunkt gemessen wurde.
	Anzeige des Alarmeinstellwerts Alarmtest	[ALARM-P] * d :5PL R 3* * MRL RR:1P	Anzeige der Vollskalen- und die Alarmeinstellwerte und Prüfung der Alarmvorgänge für die angezeigte Einstellung.
	Pumpe EIN/AUS-Einstellung	[PUMP OFF]	Zum Ein-/Ausschalten des Pumpenbetriebs.
	ID-Einstellung	[ID SELECT] * :d SELECE MST-13000	Anzeige einer ID, falls vorher festgelegt. Auch zum Ändern oder Einstellen einer ID verwendet.
	Logdatenanzeige	[REC.DATA]	Anzeige der im manuellen Speicher aufgezeichneten Daten.

GX-8000 - 26 -

4-7. Luftkalibrierungsmodus

Drücken Sie die AIR-Taste.


Halten Sie die AIR-Taste gedrückt. Die Anzeige ändert sich zu [Adj HOLD AIR]. 



Lassen Sie die AIR-Taste los, wenn [RELEASE] angezeigt wird.

Rdj • Release ↓

Wenn die Nulleinstellung erfolgreich abgeschlossen ist, kehrt das Gerät zum Messmodus zurück.





WARNUNG

Wenn ein Luftabgleich in der Atmosphäre durchgeführt wird, überprüfen Sie vor Beginn der Kalibrierung, ob die Umgebungsluft frisch ist. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.



VORSICHT

- Wählen Sie für den Luftabgleich die Druck- und Temperatur-/Feuchtigkeitsbedingungen, die denen in der Betriebsumgebung bzw. in frischer Luft am nächsten kommen.
- Führen Sie den Luftabgleich erst nach Stabilisierung der Messwerte durch.
- Bei einer plötzlichen Temperaturänderung von 15 °C oder mehr zwischen dem Lager- und Verwendungsort schalten Sie das Gaswarngerät aus, lassen Sie es etwa 10 Minuten lang in einer Umgebung, die dem Betriebsort ähnlich ist, liegen, und führen Sie vor Verwendung den Luftabgleich in der frischen Luft durch.

HINWEIS

- Der Luftabgleich kann auch bei einem Gasalarm durchgeführt werden.
- Wenn der Luftabgleich fehlschlägt, werden [FAIL AIR CAL] und der defekte Sensor angezeigt. Setzen Sie den Fehleralarm (Kalibrierungsfehler) mit der RESET-Taste zurück. Wenn der Alarm zurückgesetzt ist, wird der Wert vor der Kalibrierung angezeigt.




* nur (TYP O₂, L)

GX-8000 - 28 -

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus

Dieser Modus ermöglicht Ihnen das Ändern verschiedener Anzeigen und Einstellungen. Bei jedem Drücken der DISPLAY-Taste werden nacheinander verschiedene Bildschirme angezeigt.

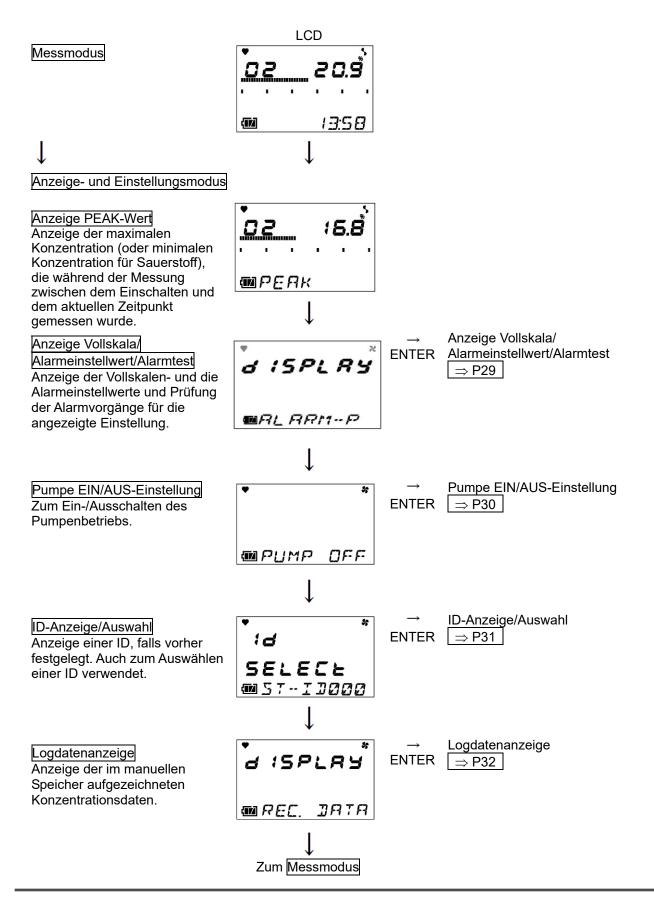

HINWEIS |

Das Gaswarngerät kehrt nach etwa 20 Sekunden automatisch in den Messmodus zurück, wenn keine Eingabe erfolgt.

Das Gaswarngerät kehrt jedoch nicht automatisch in den Messmodus zurück, wenn der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist.

<Anzeige Vollskala/Alarmeinstellwert/Alarmtest [ALARM-P]>

Zeigt die Vollskalen- oder die Alarmeinstellwerte an und gestattet dem Benutzer, die Alarmaktivierung der angezeigten Einstellung zu prüfen.

(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie "Vollskala/Alarmeinstellwert/Alarmtest" aus dem Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus aus. Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.



(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Alarmeinstellwert oder eine andere Anzeige aufzurufen.


HINWEIS

Wenn Sie keine Anzeige aufrufen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.


(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Menüs für Vollskala und Alarmeinstellwert nacheinander angezeigt, d. h. Vollskalen-Anzeige, erste Alarmeinstellwert-Anzeige und zweite Alarmeinstellwert-Anzeige.

Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Einstellung auszuwählen, die Sie prüfen möchten.

Wählen Sie einen der folgenden Bildschirme aus:



Vollskalenanzeige



<u>Erste Alarmeinstellwert-Anzeige</u>
([WARNING])



Zweite Alarmeinstellwert-Anzeige ([ALARM])

HINWEIS |

Beim Gerät ohne Gasalarmaktivierung (TYP O2, N) zeigt der Alarmeinstellwert [OFF] an.

- (4) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Alarmtest durchzuführen. Die Alarmfunktion auf dem Bildschirm kann geprüft werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Alarmfunktion zu stoppen.
- (5) Drücken Sie die DISPLAY-Taste, um die Alarmeinstellwert-Anzeige oder den Alarmtest zu beenden. Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.
- (6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus zurückkehrt.

GX-8000


<Pumpe EIN/AUS-Einstellung [PUMP OFF]>

Zum Ein-/Ausschalten des Pumpenbetriebs.



VORSICHT

- Während der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist, wird keine Gasmessung durchgeführt, da kein Gas angesaugt wird.
- Das Gaswarngerät kehrt nicht automatisch in den Messmodus zurück, wenn der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist.
- (1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie die Pumpe EIN/AUS-Einstellung aus dem Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus aus. Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

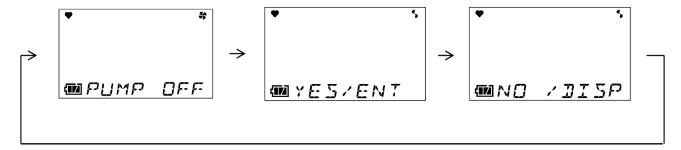


(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Pumpenbetrieb ein- oder auszuschalten.

HINWEIS

Wenn Sie den Pumpenbetrieb nicht ein- oder ausschalten möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.

(3) Bei jedem Drücken der ENTER-Taste wird der Pumpenbetrieb ein- oder ausgeschaltet.

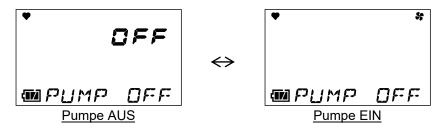

HINWEIS!

Während der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist, ist nur die ENTER-Taste aktiviert.

- (4) Wenn Sie zum Messbetrieb zurückkehren möchten, drücken Sie die ENTER-Taste, um den Pumpenbetrieb einzuschalten.
- (5) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus zurückkehrt.

<ID-Anzeige/Auswahl [ID SELECT]>

Anzeige einer ID, falls vorher festgelegt. Auch zum Auswählen einer ID verwendet.


(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie ID-Anzeige/Auswahl aus dem Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus aus. Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.




(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um eine ID einzustellen oder auszuwählen.

HINWEIS

- Wenn Sie keine ID einstellen oder auswählen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
- Am Gaswarngerät wurde eine der IDs von ST-ID000 bis ST-ID255 registriert, sofern nicht anders angegeben.
- Für die Registrierung oder Änderung einer ID ist das Datenlogger-Managementprogramm (Option) erforderlich. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.
- (3) Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine ID auszuwählen. Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ erhöht bzw. verringert sich die ID-Nummer (000 - 255).



- (4) Drücken Sie die ENTER-Taste.
- (5) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Einstellung abgeschlossen.



Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.

(6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus zurückkehrt.

GX-8000 - 32 -

<Logdatenanzeige [REC.DATA]>

Anzeige der im manuellen Speicher aufgezeichneten Konzentrationsdaten.

(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie Logdatenanzeige aus dem Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus aus. Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.




(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Logdaten anzuzeigen.

HINWEIS

Wenn Sie keine Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.

(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Logdatenmenüs nacheinander angezeigt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Logdaten auszuwählen, die Sie prüfen möchten. Das Logdatenmenü zeigt Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit und Speichernummer an.

(4) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die ausgewählten Logdaten anzuzeigen.



- (5) Wenn Sie andere Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die ENTER-Taste, um zum Logdatenmenü zurückzukehren. Wiederholen Sie die Schritte (3) (5).
- (6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste, um zum Messmodus zurückzukehren.

4-9. Beenden

Lassen Sie das Gaswarngerät frische Luft ansaugen. Wenn das Display zu 20,9 % zurückkehrt, halten Sie die POWER/ENTER-Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

5

Operationen und Funktionen

5-1. Gasalarm-Aktivierung (nur TYP O₂, L)

Gasalarm: Wird ausgelöst, wenn die Konzentration des erkannten Gases den Alarmeinstellwert erreicht

oder überschreitet. <<Selbsthaltend>>

Alarmanzeige: Benachrichtigung durch Blinken einer Gaskonzentrationswertanzeige, Ertönen des

Summers oder Leuchten der Lampe.

Alarmtypen: Erster Alarm (WARNING), zweiter Alarm (ALARM), OVER-Alarm.

<Liste der Gasalarme>

Alarmtyp	Erster Alarm	Zweiter Alarm	OVER-Alarm
Sauerstoff	18,0 % (Japan Ex-Spezifikation) 19,5 % (ATEX/IECEx-Spezifikation)	25,0 % (Japan Ex-Spezifikation) 23,5 % (ATEX/IECEx-Spezifikation)	40,0 %
Signaltongeber	Wiederholte starke und schwache Pieptöne in 1-Sekunden-Intervallen: Piep, Piep	Wiederholte starke und schwache Pieptöne in 0,5-Sekunden-Intervallen: Blip, blip	Wiederholte starke und schwache Pieptöne in 0,5-Sekunden-Intervallen: Blip, blip
Alarmlampe	Wiederholtes Blinken in 1-Sekunden-Intervallen.	Wiederholtes Blinken in 0,5-Sekunden-Intervallen.	Wiederholtes Blinken in 0,5-Sekunden-Intervallen.
LCD-Display	Gaskonzentration und [WARNING]-Anzeige blinken.	Gaskonzentration und [ALARM]-Anzeige blinken.	Gaskonzentration und [OVER]-Anzeige blinken.


GX-8000 - 34 -

<Anzeige>

Gaskonzentrationsanzeige

Bei einem Gasalarm blinken die Gaskonzentrationsanzeige und die Alarmtypanzeige.

Wird der Gasmessbereich überschritten, erscheint in der LCD-Display $[\cap\cap\cap]$.

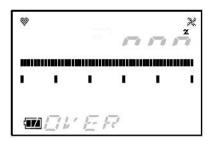

Beispiel für die Anzeige


Alarmlampe

Der Alarm ist zweistufig. Wird jeweils ausgelöst, wenn der jeweilige Alarmeinstellwert erreicht oder überschritten wird.

Signaltongeber

Der Alarm ist zweistufig. Ertönt jeweils, wenn der jeweilige Alarmeinstellwert erreicht oder überschritten wird.

"Alarmmuster (L-H)"

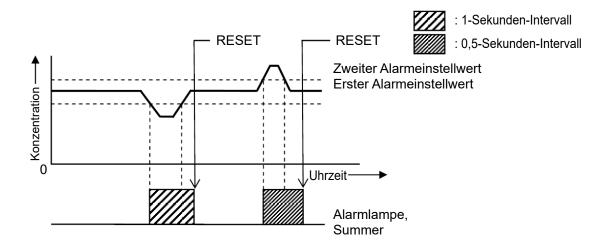



WARNUNG

Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

- 35 - **GX-8000**

5-2. Fehleralarm-Aktivierung

Fehleralarm: Wird ausgelöst, wenn eine Anomalie am Gaswarngerät erkannt wird. <<Selbsthaltend>> Alarmanzeige: Benachrichtigung durch Anzeige von Fehlermeldungen, Ertönen des Summers und

Leuchten der Lampe.

Alarmtypen: Geringe Durchflussrate, Anomalie des Sensors, schwache Batteriespannung, Anomalie des

Systems und Kalibrierungsfehler.

Ermitteln Sie die Ursache und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen. Wenn das Gaswarngerät Probleme hat und wiederholt Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich umgehend an RIKEN KEIKI.

<Anzeige>

LCD-Display	Zeigt eine Fehlermeldung an.	
Alarmlampe	Wiederholtes Blinken in 1-Sekunden-Intervallen.	
Signaltongeber	Wiederholter Piepton in etwa 1-Sekunden-Intervallen: Blip, Piep, Blip, Piep	



Beispiel für die Anzeige

HINWEIS

- Um den Alarm wegen geringer Durchflussrate ([FAIL LOW FLOW]) zurückzusetzen, beseitigen Sie die Ursache der geringen Durchflussrate und drücken Sie dann die RESET-Taste.
- Informationen zu Störungen (Fehlermeldungen) finden Sie unter '8. Problembeseitigung'.

5-3. Sonstige Funktionen

<Kalibrierungsverlauf-/verschiedene Trendverlauf-/ Ereignisverlauffunktionen>

Das Gaswarngerät besitzt Verlaufs- und Trendfunktionen. Für die Verwendung dieser Funktionen wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.

HINWEIS •

Das Datenlogger-Managementprogramm (Option) wird für die Verwendung der Verlaufs- und Trendfunktionen benötigt. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.

GX-8000 - 36 -

6

Wartung

Dies ist ein wichtiges Gerät mit sicherheitsrelevanter Funktion. Um die Leistung des Gaswarngeräts aufrechtzuerhalten und die Zuverlässigkeit des Schutzes aufrechtzuerhalten, muss eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden.

6-1. Wartungsintervalle und zu wartende Elemente

- Tägliche Wartung: Führen Sie jedes Mal vor Arbeitsbeginn die Wartungsarbeiten durch.
- Monatliche Wartung: Führen Sie einmal im Monat einen Alarmtest* durch.
- Regelmäßige Wartung: Führen Sie die Wartung wie erforderlich ein- oder mehrmals alle sechs Monate durch, um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu erhalten.

Zu wartendes Element	Inhalt der Wartung	Tägliche Wartung	Monatliche Wartung	Regelmäßige Wartung
Kontrolle des Batteriestands	Kontrollieren Sie den Batteriestand.	0	0	0
Kontrolle der Konzentrationsanzeige	Stellen Sie sicher, dass das Gaswarngerät frische Luft ansaugt und ein Konzentrationswert von 20,9 vol% angezeigt wird. Ist die Messung falsch, vergewissern Sie sich, dass keine anderen Gase in der Umgebungsluft vorhanden sind und führen eine Nulljustierung (in frischer Luft) durch.	0	0	0
Kontrolle der Durchflussrate	Prüfen Sie die Durchflussratenanzeige auf Auffälligkeiten.	0	0	0
Filterkontrolle	Überprüfen Sie den Staubfilter auf Staub oder Verstopfung.	0	0	0
Alarmtest*	Prüfen Sie mithilfe der Alarmtestfunktion, dass die Alarmlampe und der Summer normal funktionieren.		0	0
Bereichseinstellung	Führen Sie mit dem Kalibriergas eine Bereichseinstellung durch.			0
Kontrolle des Gasalarms*	Überprüfen Sie mit dem Kalibriergas den Gasalarm.			0

^{*} Nur TYP O₂, L

6 Wartung 6-2. Gaskalibrierverfahren

<Informationen über Wartungsleistungen>

Wir bieten reguläre Wartungsleistungen an, inklusive Bereichseinstellung, sonstige Einstellungen und Wartung.

Für die Herstellung des Kalibriergases müssen spezielle Werkzeuge wie ein Gaszylinder mit der angegebenen Konzentration und Gasmessbeutel verwendet werden.

Unsere qualifizierten Wartungstechniker sind kompetent und kennen die für Servicearbeiten eingesetzten Spezialwerkzeuge und sonstigen Produkte. Um die Betriebssicherheit des Gaswarngeräts nicht zu gefährden, nutzen Sie bitte unsere Wartungsleistungen.

Folgende Leistungen sind typische Wartungsleistungen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an RIKEN KEIKI.

Hauptservices

Kontrolle des

: Der Batteriestand wird kontrolliert.

Batteriestands

: Es wird mit dem Nullgas überprüft, ob die Konzentrationsanzeige Null anzeigt (bzw. 20,9 vol% beim Kontrolle der

Konzentrationsanzeige

Sauerstoffmangelmessgerät).

Bei Messfehlern wird eine Luftkalibrierung (in frischer Luft) durchgeführt.

Kontrolle der

Die Durchflussratenanzeige wird auf Fehler überprüft.

Durchflussrate

Mit einem externen Durchflussmessgerät wird die Durchflussrate kontrolliert, um die Korrektheit der Durchflussratenanzeige am Gaswarngerät zu bestätigen. Wenn die Durchflussrate fehlerhaft ist, wird eine Einstellung der Durchflussrate vorgenommen.

: Der Staubfilter wird auf Staub oder Verstopfung überprüft. Filterkontrolle

Verschmutzte oder verstopfte Staubfilter werden ersetzt.

Bereichseinstellung

: Prüfen Sie mithilfe der Alarmtestfunktion, dass die Alarmlampe und der Summer normal funktionieren.

: Mit dem Kalibriergas wird eine Bereichseinstellung durchgeführt.

Kontrolle des Gasalarms

Alarmtest

: Mit dem Kalibriergas wird der Gasalarm überprüft.

- Der Alarm wird überprüft. (die Auslösung des Alarms bei Erreichen des Alarmeinstellwerts wird überprüft.)
- Die Verzögerungszeit wird überprüft. (die Verzögerung bis zur Auslösung des Alarms wird überprüft.)
- Summer, Lampe, und Konzentrationsanzeige werden überprüft. (die entsprechende Aktivierung von ALM1 und ALM2 wird überprüft.)

Reinigung und Reparatur des

Staub oder Schäden auf der Oberfläche des Gaswarngeräts, werden gereinigt und solche Teile des

Gaswarngeräts werden repariert.

Gaswarngeräts (visuelle Diagnose)

Gerissene oder beschädigte Teile werden ersetzt.

Kontrolle des Betriebs des Gaswarngerätes

: Funktionen und Parameter usw. werden durch Betätigung der Tasten überprüft.

Austausch von Verschleißteilen : Verschleißteile wie Sensor, Filter, Pumpe usw. werden ausgetauscht.

6-2. Gaskalibrierverfahren

Führen Sie mindestens alle sechs Monate mit einem Kalibriergas eine Messspannenjustierung der Sensoren durch.

Die Messspannenjustierung erfordert spezielle Werkzeuge und die Zubereitung eines Kalibriergases. Fordern Sie dies von RIKEN KEIKI an.

Wenn Sie eine Messspannenjustierung selbst durchführen, bereiten Sie diese Werkzeuge im Voraus vor und führen Sie die Justierung gemäß dem 'Wartungshandbuch' durch.



VORSICHT

Kein Feuerzeuggas verwenden, um die Empfindlichkeit des Gaswarngeräts zu prüfen. Bestandteile im Feuerzeuggas können die Leistung der Sensoren verschlechtern.

GX-8000 - 38 - 6 Wartung 6-3. Reinigung

6-3. Reinigung

Gaswarngerät reinigen, wenn er übermäßig schmutzig ist. Das Gaswarngerät muss zum Reinigen ausgeschaltet werden. Verwenden Sie ein altes Tuch, um den Staub zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln, andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen Starke Verschmutzungen im Inneren des Gasprobenahmeschlauchs müssen mit Druckluft usw. entfernt werden, um Gasmessfehler zu vermeiden.



VORSICHT

Spritzen Sie bei der Reinigung des Gaswarngeräts kein Wasser auf das Gerät und verzichten Sie auf die Verwendung organischer Lösungsmittel wie Alkohol oder Reinigungsbenzin für die Reinigung. Andernfalls kann die Oberfläche des Gaswarngeräts angegriffen werden.

HINWEIS

Wenn das Gaswarngerät nass geworden ist, kann Wasser in der Öffnung des akustischen Signalgebers oder in den Abständen zurückbleiben. Entfernen Sie Wasser wie folgt:

- (1) Wischen Sie das Gaswarngerät mit einem trockenen Tuch, Handtuch usw. gründlich trocken.
- (2) Halten Sie das Gaswarngerät fest in der Hand und schütteln Sie es etwa zehn Mal (die Öffnung des akustischen Signalgebers muss dabei nach unten weisen).
- (3) Wischen Sie aus dem Inneren auslaufende Feuchtigkeit mit einem Handtuch, Tuch usw. gründlich ab.
- (4) Stellen Sie das Gaswarngerät auf ein trockenes Handtuch, Tuch usw. und lassen Sie es bei Umgebungstemperaturen eine Weile stehen.

6-4. Austausch von Teilen

<Austausch von Verschleißteilen>

Austausch des Sensors

Die eingebauten Sensoren des Gaswarngeräts haben ein Haltbarkeitsdatum und müssen regelmäßig (innerhalb von zwei Jahren) ersetzt werden.

Die Lebensdauer des Sensors ist abgelaufen, wenn beispielsweise die Sensoren in der Messspannenjustierung nicht kalibriert werden können, die Messwerte nach der Frischluftjustierung nicht zurückgehen oder schwanken. Wenden Sie sich an RIKEN KEIKI. Der Garantiezeitraum beträgt für alle Sensoren ein Jahr.

Vorgehensweise beim Austauschen des Staubfilters

Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oder verschmutzen und muss deshalb ausgetauscht werden. Kontrollieren Sie den Staubfilter und wechseln Sie ihn bei Bedarf aus.

Das Gaswarngerät hat mehrere eingebaute Filter.

Gasprobenahmebeutel

Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oder verschmutzen und muss deshalb regelmäßig ausgetauscht werden.

Er muss insbesondere ausgewechselt werden, wenn er Anzeichen für Wasseraufnahme, eine verminderte Durchflussrate oder Verschmutzung aufweist

- ① Drehen Sie das Ende des Beutels gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn heraus.
- 2 Nehmen Sie den Filter heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- ③ Bringen Sie das Filtergehäuse wieder an.



Es ist ein runder Staubfilter darin enthalten. Prüfen Sie diesen auf Verunreinigung oder Verstopfen.

Tauschen Sie den Staubfilter aus, wenn er stark verunreinigt oder verstopft ist.

HINWEIS =

Verwenden Sie nur die von RIKEN KEIKI angegebenen Filter.

- 39 - **GX-8000**

6 Wartung 6-4. Austausch von Teilen

<Austausch von regulären Ersatzteilen>

Verzeichnis der empfohlenen regulären Ersatzteile

Nr.	Element	Wartungsintervalle	Austauschintervalle	Menge (Teile pro Gerät)	Anmerkungen
1	Gummidichtung	_	2 Jahre	1 Satz	
2	Schlauch	6 Monate	3 - 8 Jahre	1 Satz	
3	Pumpeneinheit (RP-11)	6 Monate	1 - 2 Jahre	1	
4	Lithium-lonen-Batteriepack (BP-8000, BP-8000(1)) (nur Lithium-lonen- Batterieeinheit)	_	_	1	Ca. 500 Lade-/ Entladezyklen

HINWEIS

Die obigen Austauschintervalle dienen nur als Richtschnur. Die Intervalle können sich je nach Betriebsbedingungen unterscheiden. Diese Intervalle stellen auch keine Garantiezeiträume dar. Das Ergebnis der regelmäßigen Wartung kann bestimmen, wann Teile ausgetauscht werden müssen.

Die Funktionsweise der meisten Ersatzteile für den regelmäßigen Austausch muss nach Austausch durch einen qualifizierten Servicetechniker geprüft werden.

Für den stabilen Betrieb des Gaswarngeräts und die Sicherheit sollte ein qualifizierter Servicetechniker mit dem Austausch der Teile beauftragt werden, deren Betrieb geprüft werden muss. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.

GX-8000 - 40 -

7

Aufbewahrung und Entsorgung

7-1. Vorgehensweisen beim Aufbewahren des Gaswarngeräts oder längerem Nichtgebrauch

Das Gaswarngerät muss bei folgenden Umgebungsbedingungen aufbewahrt werden.

- An einem dunklen Ort bei normalen Temperaturen und normaler Feuchtigkeit und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
- An einem Ort, wo keine Gase, Lösungsmittel oder Dämpfe vorhanden sind

Gaswarngerät im Versandkarton (falls vorhanden) aufbewahren, in dem das Produkt geliefert wurde. Gaswarngerät von Staub usw. entfernt aufbewahren, wenn der Versandkarton nicht verfügbar ist.



VORSICHT

Wenn das Gaswarngerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es mindestens alle sechs Monate einmal ein und prüfen Sie, ob die Pumpe Luft ansaugt (etwa drei Minuten lang). Das Gaswarngerät kann, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, nicht mehr funktionieren, weil das Fett im Pumpenmotor aushärtet.

HINWEIS

- Wenn das Gaswarngerät mit Lithium-Ionen-Batterieeinheit längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, die Batterien vor der Einlagerung des Geräts zu entladen, bis das Symbol für den Batterieladezustand etwa ein Batteriezeichen anzeigt. Wenn das Gaswarngerät mit vollständig geladenen Batterien eingelagert wird, altern die Batterien schneller.
- Wenn ein Gaswarngerät mit einer Trockenbatterie längere Zeit nicht verwendet wird, Batterien vor der Aufbewahrung herausnehmen. Bei Feuer oder Verletzung kann die Batterie auslaufen. Wenn das Gaswarngerät kurze Zeit nicht verwendet wird, Batterien vor der Aufbewahrung nicht herausnehmen. Während das Gaswarngerät ausgeschaltet ist, wird der Sensor immer mit Strom versorgt. Daher muss das Gaswarngerät immer mit eingelegten Batterien aufbewahrt werden.

7-2. Vorgehensweise zur erneuten Verwendung des Gaswarngeräts



VORSICHT

Bei erneuter Verwendung eines stillgelegten und/oder aufbewahrten Gaswarngeräts sollten Sie nicht vergessen, eine Gaskalibrierung durchzuführen. Für Informationen zur Neujustierung einschl. Gaskalibrierung wenden Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.

GX-8000 - 41 -

7-3. Entsorgung

 Bei Entsorgung muss das Gasmessgerät ordnungsgemäß als gewerblicher Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften behandelt werden.



WARNUNG

- Zerlegen Sie die elektrochemische Sensoreinheit bzw. die Sensoreinheit mit galvanischem Element nicht, da sie Elektrolyt enthalten. Elektrolyt kann bei Kontakt mit der Haut schwere Hautverätzungen verursachen und bei Kontakt mit den Augen zur Erblindung führen.
 Wenn Elektrolyt an Ihren Kleidern haftet, verfärben sich die betroffenen Bereiche oder sie zersetzen sich. Reinigen Sie bei Kontakt den kontaminierten Bereich sofort mit reichlich Wasser.
- Entsorgen Sie Batterien gemäß den von den lokalen Behörden vorgeschriebenen Verfahren.
- Beim Entsorgen des Gasmessgeräts in einem EU-Mitgliedsstaat müssen Sie Batterien vorschriftsgemäß trennen. Entsorgen Sie die herausgenommenen Batterien entsprechend dem klassifizierten Abfalltrennungs- und Wiederverwertungssystem auf Basis der Bestimmungen der EU-Mitgliedsstaaten. Wenden Sie sich wegen der Entsorgung an RIKEN KEIKI.

Entfernen der Batterien

Siehe '4-2. Vorbereitung zum Einschalten' und Herausnehmen von Batterien.

Für BUL-8000(G), BUL-8000(G1)

Modell	Тур
BUL-8000(G)	Lithium-Ionen-Batterie
BUL-8000(G1)	

HINWEIS =

- BUL-8000(G), BUL-8000(G1) enthält Batterien.
- Symbol der durchgestrichenen Mülltonne



Dieses Symbolzeichen ist an Produkten angebracht, die Batterien enthalten und unter die EU Batterierichtlinie 2006/66/EC fallen. Solche Batterien müssen gemäß der neusten Richtlinie entsorgt werden.

Dieses Symbolzeichen weist darauf hin, dass Batterien vom Restmüll getrennt werden müssen und entsprechend zu entsorgen sind.

GX-8000 - 42 -

8

Problembeseitigung

Die Fehlerbehebung erklärt nicht die Ursache aller Fehlfunktionen, die am Gaswarngerät auftreten können. Der Abschnitt soll Ihnen vielmehr dabei helfen, gängige Fehler und Störungen rasch zu identifizieren und zu beheben. Sollte das Gaswarngerät ein Symptom zeigen, das in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, oder auch nach Durchführung von Behebungsmaßnahmen noch Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.

<Fehler am Gerät>

niedrig. explosionsgefährdeten Bereich aufladen.	Symptome	Ursachen	Maßnahmen
Trockenbatteriee nheit: Alle drei Trockenbatterien an einem nicht explosionsgefährdeten Ort durch neue ersetzen. Die POWER-Taste wurde nicht genug gedrückt. Fehlerhafte Installation der Batterieeinheit Störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw. Tastenbetätigungen Störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw. Tastenbetätigungen sternen schaltkreis. Störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw. Tastenbetätigungen störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw. Tastenbetätigungen systems [FAIL SYSTEM] Anomalien des Systems [FAIL SYSTEM] Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FRAM Fehler Nr		Der Batteriestand ist zu	Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Batterien in einem nicht
Die POWER-Taste wurde nicht genug gedrückt. Fehlerhafte Installation der Batterieeinheit Prüfen Sie, ob die Batterieeinheit korrekt am Hauptgerät befestigt ist.	nicht einschalten.	niedrig.	explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
Die POWER-Taste wurde nicht genug gedrückt. Fehlerhafte Installation der Batterieeinheit Prüfen Sie, ob die Batterieeinheit korrekt am Hauptgerät befestigt ist. Gaswarngerät aus- und wieder einschalten. Batterieeinheit korrekt am Hauptgerät befestigt ist. Gaswarngerät aus- und wieder einschalten. Gaswarngerät aus- und wieder einschalten. Batterieeinheit an einem nicht explosionsgefährdeten Ort herausnehmen und wieder einsetzen und dann das Gerät einschalten, um die Funktionen durchzuführen. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Enkler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. Enkler Nr. 031 Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. Enkler Nr. 031 Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI enternen nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit in einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit in einem nicht explosio			
nicht genug gedrückt. Fehlerhafte Installation der Batterieeinheit Installation in einem nicht explosionsgefährdeten Installation befestigt ist. Fehler im Betrieb Überspannung, Rauschen Uberspannung, Rauschen Uberspannung, Rauschen Uberspannung, Batterieeinheit Installation Instal			
Fehler im Betrieb Störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw. Tastenbetätigungen sind deaktiviert. Anomalien des Systems [FAIL SYSTEM] Fehler Nr. 000 Fehler Nr. 010 Fehler Nr. 021 Fehler Nr. 031 Fehler sinternen FRAM Fehler Nr. 031 Fehler sinternen FRAM Fehler Nr. 031 Fehler sinternen FRAM Fehler Nr. 031 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Fehler sinternen FRAM Fehler Nr. 031 Fehler des internen FRAM Fehler Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			
Batterieeinheit Befestigt ist.			
Störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw.			
Tastenbetätigungen sind deaktiviert. Tastenbetätigungen sind deaktiviert. Anomalien des Systems [FAIL SYSTEM] Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des Sensors. Anomalien des Fehler v. 031 Fehler Nr. 031 Anomalien des Sensors Anomalien des Sensors SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ Batterie schwach" wird angezeigt. Der Batteriestand ist niedrig. Trockenbatterie in einem nicht explosionsgefährdeten Ort herausnehmen und wieder einsetzen und dann das Gerät einschalten, um die Funktionen durchzuführen. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatteriee in einem nicht explosionsgefährdeten			
Tastenbetätigungen sind deaktiviert. Störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw. Anomalien des Systems [FAIL SYSTEM] Fehler Nr. 010 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 021 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ Batterie schwach" wird angezeigt. Batterieeinheit an einem nicht explosionsgefährdeten Ort herausnehmen und wieder einsetzen und dann das Gerät einschalten, um die Funktionen durchzuführen. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen.	Fehler im Betrieb		Gaswarngerät aus- und wieder einschalten.
Tastenbetätigungen sind deaktiviert.Störungen durch plötzliche Überspannung, Rauschen usw.Batterieeinheit an einem nicht explosionsgefährdeten Ort herausnehmen und wieder einsetzen und dann das Gerät einschalten, um die Funktionen durchzuführen.Anomalien des Systems [FAIL SYSTEM]Fehler in einem Schaltkreis.Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.Anomalien des Systems [FAIL SYSTEM] Fehler Nr. 000 Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.Fehler Nr. 031 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Fehler des internen FLASH-SpeichersWenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR]Fehler eines Sensors.Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern.Ein Alarm vom Typ Batterie schwach" wird angezeigt.Der Batteriestand ist niedrig.Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieein in einem nicht explosionsgefährdeten			
Sind deaktiviert. Überspannung, Rauschen usw. herausnehmen und wieder einsetzen und dann das Gerät einschalten, um die Funktionen durchzuführen.			
usw. einschalten, um die Funktionen durchzuführen.			
Anomalien des Systems Fehler in einem Schaltkreis. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.	sind deaktiviert.	, •	
Systems FAIL SYSTEM] Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.			einschalten, um die Funktionen durchzuführen.
FAIL SYSTEM Anomalien des Systems Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des SENSOR FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ Batterie Schwach" wird angezeigt. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten		Fehler in einem Schaltkreis.	Wester Oissist and Demonstrates Billion Kelli
Anomalien des Systems [FAIL SYSTEM] Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Lithium-lonen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.
Systems Falls Systems Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des Fehler eines Sensors. Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. SENSOR Fehler eines Sensors Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten Trockenbatterieei			
Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des Fehler eines Sensors. Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. SENSOR Fehler eines Sensors Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Trockenbatteriee inheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten Trockenbatterien Trockenba			
Fehler Nr. 000 Fehler des internen ROM Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			
Fehler Nr. 010 Fehler des internen RAM Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten		Fehler des internen ROM	
Fehler Nr. 021 Fehler des internen FRAM Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Fehler des internen FRAM Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.
Fehler Nr. 031 Anomalien des internen FLASH-Speichers Anomalien des Sensors. SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Der Batterien niedrig. Lithium-lonen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			·
FLASH-Speichers Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Fehler eines Sensors. Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			
Anomalien des SENSOR [FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Der Batteriens Sensors. Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern. Lithium-lonen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten	refiler Nr. 031		
SENSOR FAIL SENSOR	Anomalien des		Austausch des Sensors von PIKEN KEIKL anfordern
[FAIL SENSOR] Ein Alarm vom Typ Der Batteriestand ist niedrig. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen.		i cilici cilics Sciisois.	Austauson des Sensons von Kiren Kenki annoiden.
Ein Alarm vom Typ "Batterie schwach" wird angezeigt. Der Batteriestand ist niedrig. Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			
<u>niedrig.</u> <u>schwach" wird angezeigt.</u> niedrig. nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten		Der Batteriestand ist	Lithium-lonen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten und an einem
schwach" wird angezeigt. Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten und Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			
angezeigt. Trockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten			
	·		
	[FAIL BATTERY]		Bereich durch neue ersetzen.

GX-8000 - 43 -

Symptome	Ursachen	Maßnahmen
Ein Alarm vom Typ	Wasser oder Öl usw. wurde	Gasprobenahmeschlauch auf Schäden oder Anzeichen von
"geringe	angesaugt.	angesaugtem Wasser oder Öl usw. prüfen.
Durchflussrate" wird	Der	Gasprobenahmeschlauch auf Anschlüsse, Verstopfen,
angezeigt.	Gasprobenahmeschlauch	Verdrehen usw. prüfen.
[FAIL LOW FLOW]	ist verstopft.	·
	Die Pumpe ist verschlissen.	Austausch der Pumpe von RIKEN KEIKI anfordern.
Frischluftjustierung	Es ist keine	Frische Luft zuführen.
kann nicht	Frischluftversorgung rund	
durchgeführt werden.	um das Gaswarngerät	
[FAIL AIR CAL]	vorhanden.	
<u>Uhrfehler</u>	Fehler der internen Uhr	Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
[FAIL CLOCK]		Wenn solche Fehler häufiger auftreten, ist vermutlich die
		interne Uhr defekt und muss ersetzt werden. Bitte wenden Sie
		sich an RIKEN KEIKI.
Die Batterien lassen	Das Ladegerät ist nicht	Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät richtig an die
sich nicht laden.	richtig angeschlossen.	Wandsteckdose und Ladebuchse anschließen.
(nur Lithium-Ionen-	Fehler im Ladekreis.	Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.
Batterieeinheit)	Die Batterien wurden	Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal geladen
	vollständig geladen.	werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe nicht auf.

<Ungewöhnliche Messwerte>

Symptome	Ursachen	Maßnahmen
Der Messwert steigt	Drift des Sensorausgangs	Nulleinstellung (Frischluftjustierung) durchführen.
(fällt) und verbleibt	Langsames Leck	Das zu messende Gas kann in sehr geringen Mengen
dort.		austreten (langsames Leck). Dies darf nicht ignoriert werden,
		da es zu gefährlichen Situationen führen kann. Ergreifen Sie
		geeignete Maßnahmen, d. h. die gleichen Maßnahmen wie bei
		einem Gasalarm.
	Umgebungsänderungen	Nulleinstellung (Frischluftjustierung) durchführen.
		Die Ausführung mit galvanischem Element wird von
		Luftdruckänderungen beeinflusst.
In der Folge wird ein	Störungen durch Rauschen	Gaswarngerät aus- und wieder einschalten.
Gasalarm ausgelöst,		Treten solche Probleme gehäuft auf, ergreifen Sie Maßnahmen
obwohl am		zur Beseitigung der Störung.
Messpunkt weder		
Gas austritt noch		
andere Probleme		
vorliegen. Langsame Reaktion	Staubfilter verstopft	Tauschen Sie den Staubfilter aus.
Langsame Reaktion		
	Verbogene oder verstopfte Ansaug- oder Abluftleitung	Reparieren Sie die defekten Teile.
	In der Ansaugleitung hat	Reparieren Sie die defekten Teile.
	sich Kondenswasser	
	gebildet.	
	Herabgesetzte	Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern.
	Sensorempfindlichkeit	
<u>Bereichseinstellung</u>	Unzureichende	Verwenden Sie das richtige Kalibriergas.
nicht möglich	Kalibriergaskonzentration	
	Herabgesetzte	Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern.
	Sensorempfindlichkeit	

GX-8000 - 44 -

Produktspezifikationen

9-1. Liste der Spekifikationen

<Japan Ex-Spezifikationen>

Тур	TYP O ₂ , L	TYP O ₂ , N	
Messprinzip	Galvanisches Element (OS)		
Zu messendes/erkennendes	Sauerstoff (O ₂)		
Gas			
Messbereich	0 - 25	vol%	
<betriebsbereich></betriebsbereich>	 bis 40		
Anzeigeauflösung	0,1 v	ol%	
Alarmeinstellwert	18 vol% (L)		
	25 vol% (H)	_	
	40 vol% (OVER)		
Genauigkeit des Messwerts	innerhalb ±		
Reaktionszeit	90 % Reaktion: innerh	alb von 20 Sekunden	
Alarmgenauigkeit	innerhalb ±1 vol%	_	
Alarmverzögerungszeit	höchstens 5 Sekunden	_	
Konzentrationsanzeige	LCD digital (sieben Segmente	+ Symbol + Balkenanzeige)	
Messmethode	Pumpenar	nsaugung	
Saugleistung	0,75 l/min oder mehr (c	offene Durchflussrate)	
Anzeigen	Uhranzeige, Batteriestandanzeige, Pilo	tanzeige und Pumpenantriebsanzeige	
Summerlautstärke	95 dB (A) oder	höher (30 cm)	
Gasalarmanzeige	Blinkende Lampe, intermittierender Summerton,	_	
-	blinkende Gaskonzentrationsanzeige		
Gasalarmmuster	Selbsthaltend	_	
Fehleralarm/Selbstdiagnose	Systemfehler, Sensorfehler, Abfall der Batteriespar	nnung, Kalibrierfehler und geringe Durchflussrate	
Fehleralarmanzeige	Leuchtende Lampe, kontinuierlicher Summerton und Detailanzeige		
Fehleralarmmuster	Selbsthaltend		
Übertragungsspezifikationen	IrDA (für Da		
Funktionen	LCD-Hintergrundbeleuchtung, Datenlogger, Pumper	Spitzenwertanzeige, Logdatenanzeige und	
Stromversorgung	Dedizierte Trockenbatterieeinheit <aa 3="" alkali-trockenbatterien="" ×=""> [BUD-8000(G),</aa>		
3 8	BUD-8000(G1)*1]	Sinduction X of [DOD 0000(O),	
	(Dedizierte Lithium-Ionen-Batterieeinheit [BUL-800	0(G) BUL-8000(G1)] kann ebenfalls verwendet	
	werden)	-(-),(),	
Dauerbetrieb	BUD-8000(G), BUD-8000(G1): Ca. 12 Stunden (25	°C, kein Alarm und keine Beleuchtung)	
	BUL-8000(G), BUL-8000(G1): Ca. 20 Stunden (25	°C, kein Alarm und keine Beleuchtung, Batterie	
	voll geladen)	•	
Betriebstemperaturen	-20 - 50 °C		
Betriebsfeuchtigkeit	Unter 95 % relative Luftfeuch	tigkeit (nicht kondensierend)	
Betriebsdruck	Luftdruck (80 kPa - 110 kPa)		
Aufbau	Tropfwasserschutz und Staubdichtheit (entspricht Schutzart IP67)		
Explosionssichere	Eigensichere explosionssichere Konstruktion		
Konstruktion			
Explosionssicherheitsklasse	Ex ia II C T4 X(Japan Ex)		
Abmessungen (außen)	Ca. 154 (B) × 81 (H) × 127 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)		
Gewicht Ca. 1.0 kg (BUD-8000(G), BUD-8000(G1) im Gebrauch)			
	Ca. 1.1 kg (BUL-8000(G), BUL-8		

^{*1} Um die Anforderungen zum Explosionsschutz zu erfüllen, dedizierte Trockenzellenbatterie bei Verwendung der Trockenbatterieeinheit verwenden.

GX-8000 - 45 -

<ATEX/IECEx-Spezifikationen>

Тур	TYP O ₂ , L	TYP O ₂ , N	
Messprinzip	Galvanisches Element (OS)		
Zu messendes/erkennendes	Sauerstoff (O ₂)		
Gas			
Messbereich	0 - 25 \		
	 bis 40 v		
Anzeigeauflösung	0,1 vc	ol%	
Alarmeinstellwert	19,5 vol% (L)		
	23,5 vol% (H)	_	
	40 vol% (OVER)		
Genauigkeit des Messwerts	innerhalb ±		
Reaktionszeit	90 % Reaktion: innerha		
Konzentrationsanzeige	LCD digital (sieben Segmente	+ Symbol + Balkenanzeige)	
Messmethode	Pumpenan	0 0	
Saugleistung	0,75 l/min oder mehr (o		
Anzeigen	Uhranzeige, Batteriestandanzeige, Pilot	anzeige und Pumpenantriebsanzeige	
Summerlautstärke	95 dB (A) oder h	nöher (30 cm)	
Gasalarmanzeige	Blinkende Lampe, intermittierender Summerton,	_	
	blinkende Gaskonzentrationsanzeige		
Gasalarmmuster	Selbsthaltend	_	
Fehleralarm/Selbstdiagnose	Systemfehler, Sensorfehler, Abfall der Batteriespan	nung, Kalibrierfehler und geringe Durchflussrate	
Fehleralarmanzeige	Leuchtende Lampe, kontinuierlicher Summerton und Detailanzeige		
Fehleralarmmuster	Selbsthaltend		
Übertragungsspezifikationen	IrDA (für Datenlogger)		
Funktionen	LCD-Hintergrundbeleuchtung, Datenlogger, Spitzenwertanzeige, Logdatenanzeige und Pumpenstopp		
Stromversorgung	Dedizierte Trockenbatterieeinheit <aa 3="" alkali-trockenbatterien="" ×=""> [BUD-8000(G), BUD-8000(G1)] (Dedizierte Lithium-Ionen-Batterieeinheit [BUL-8000(G), BUL-8000(G1)] kann ebenfalls verwendet</aa>		
Davis de stois le	werden)	OC Irain Alama and Iraina Balasahtura)	
Dauerbetrieb	Dauerbetrieb BUD-8000(G), BUD-8000(G1): Ca. 12 Stunden (25 °C, kein Alarm und keine Beleuchtun BUL-8000(G), BUL-8000(G1): Ca. 20 Stunden (25 °C, kein Alarm und keine Beleuchtun		
	voll geladen)	C, Kelli Alailli uliu kelile Deleucituliy, Dallelle	
Betriebstemperaturen	-20 - 50 °C		
Betriebsfeuchtigkeit	Unter 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Betriebsdruck	Luftdruck (80 kPa - 110 kPa)		
Aufbau	Tropfwasserschutz und Staubdichtheit (entspricht Schutzart IP67)		
Explosionssichere	Eigensichere explosionssichere Konstruktion		
Konstruktion	Eigonolottoto oxprosiottoto txonottatata		
Explosionssicherheitsklasse	ATEX: II 1 G Ex ia II C T4 Ga / IECEx: Ex ia II C T4 Ga		
Abmessungen (außen)	Ca. 154 (B) \times 81 (H) \times 127 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)		
Gewicht	Ca. 1,1kg (BUL-8000(G), BUL-8000(G1) im Gebrauch)		
		/0(0 1 / IIII 00b1au011)	

GX-8000 - 46 -

9-2. Zubehörliste

Oten dender het in	 Trockenbatterieeinheit (BUD-8000 (G), BUD-8000 (G1)) Alkali-Batterie der Größe AA × 3
Standardzubehör	Schulterriemen
	Gasprobenahmeschlauch (1 m Spiralschlauch)
	Gasprobenahmebeutel
	Lithium-Ionen-Batterieeinheit (BUL-8000 (G), BUL-8000 (G1))
	Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät
	Hüftgurt
	Hüftgurt-Befestigungswerkzeug
	Transportkoffer (Leder)
	Aluminium-Koffer
	Schiff-Aufbewahrungskasten
	Probenahmebeutelhalter
Optionales	Gasprobenahmeschlauch (mit Schwimmerbeutel, 8 m)
Zubehör	Gasprobenahmeschlauch 30 m mit Tauchkörper
	Filterschlauch
	Filterschlauch-Befestigungsgurt
	Wasserfalle
	Relaisschlauch
	Satz Gasbeutel
	Bereichsdosen
	Bedarfsflussventil
	Datenlogger-Managementprogramm

10 Begriffsdefinitionen 9-2. Zubehörliste

10

Begriffsdefinitionen

vol% Gaskonzentration in der Einheit eines hundertsten Teils des Volumens

GX-8000 - 48 -

Revisions- oder Aufhebungsverlauf

Ausgabe	Revision	Ausgabedatum
0	Erste Ausgabe (PT0E-1087)	2020/9/1
1	Sicherheitshinweise, Explosionsschutzgrad, Konformitätserklärung	2021/10/29
2	Konformitätserklärung	2024/6/14



EU-Declaration of Conformity

Document No. 320CE24099



We, RIKEN KEIKI Co., Ltd. 2-7-6, Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan declare under our sole responsibility that the following product conforms to all the relevant provisions.

Product Name Portable Gas Monitor Model GX-8000

Council Directives	Applicable Standards
EMC Directive (2014/30/EU)	EN 50270:2015
$1\Delta I = X I \text{ Lirective}$ (2014/34/=11)	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
BATTERY Regulation ((EU)2023/1542)	-
RoHS Directive (2011/65/EU[1])	EN IEC 63000:2018

[1]Including substances added by Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

EU-Type examination Certificate No. KEMA 10ATEX0085

Notified Body for ATEX DEKRA Certification B.V. (NB 0344)

Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem

The Netherlands

Auditing Organization for ATEX DEKRA Certification B.V. (NB 0344)

Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem

7. Lukalhota

The Netherlands

The marking of the product shall include the following:

 $\langle \mathcal{E}_{x} \rangle$

II 1 G Ex ia IIC/IIB T4 Ga -20°C ≤ Ta ≤ +50°C

Alternative Marking: IIC: without combustible gas thermocatalytic sensor

IIB: with combustible gas thermocatalytic sensor

Place: Tokyo, Japan

Date: Jun. 12, 2024

Takakura Toshiyuki General manager Quality Control Center